

Catalyst 3750 ةلسلسلا نم تالوحملا تي رحت ةعئاشلا لكاشملا

المحتويات

- [المقدمة](#)
- [المتطلبات الأساسية](#)
- [المتطلبات](#)
- [المكونات المستخدمة](#)
- [الاصطلاحات](#)
- [مشكلات الاتصال](#)
- [عدم تطابق التفاوض التلقائي بسرعة الإثرت/الإرسال ثنائي الاتجاه](#)
- [عدم تطابق SFP السرعة/التفاوض التلقائي المزدوج](#)
- [لا يوجد اتصال بعد تمكين توجيه IP](#)
- [مشكلات التوصيل المتقطع بسبب عدم تكوين المنافذ كمنافذ وصول عند تخصيصها لشبكة VLAN واحدة](#)
- [يستلم المحول Catalyst 3750 switch مبلغا مرتفعا من حزم TCN](#)
- [إذا لم يتم توصيل أي مضيف أو جهاز بالمنفذ، فستكون شبكة VLAN الخاصة بالواجهة بحالة up/down](#)
- [الاتصال بهواتف بروتوكول الإنترنت \(IP\)](#)
- [مشاكل وصول HTTP](#)
- [يتم فقد الشهادة الموقعة ذاتيا عند إعادة تمهيد الجهاز](#)
- [اسم المستخدم المحلي غير مستخدم للوصول إلى HTTP](#)
- [يتم فقد الوصول الآمن إلى HTTP عند ترقية برنامج Cisco IOS software](#)
- [مشكلات التزويد بالطاقة عبر شبكة إشرنت](#)
- [فرط الاشتراك في الطاقة](#)
- [المنفذ المعطل بسبب انقطاع الطاقة](#)
- [المنفذ المعطل الناتج عن ارتباط خاطئ](#)
- [لا يمكن تشغيل الهواتف بعد إضافة محول جديد إلى مكس موجود](#)
- [مشاكل المكس](#)
- [Stackmgr-6-SWITCH ADDED VM%](#)
- [IDBs% لا يمكن إزالتها عندما يكون المحول نشطا](#)
- [مشاكل التكوين](#)
- [خدمة DHCP غير متوفرة عبر شبكات VLAN](#)
- [أوامر غير مدعومة](#)
- [لا يعمل multicast في ال نفسه VLAN](#)
- [عمليات انتقال المنفذ إلى حالة err-disable بسبب انتهاكات أمان المنفذ](#)
- [FIB-2-Fibdown](#)
- [إعادة ضبط ساعة النظام بعد كل عملية إعادة تحميل](#)
- [يخسر مفتاح ساكن إستاتيكي طريق تشكيل بعد reload](#)
- [يتعذر تسجيل الدخول من خلال Secure Shell و Telnet](#)
- [لا يعمل أمر المسار الافتراضي في المحول Catalyst 3750 Switch](#)
- [لا تظهر الأوامر المتعلقة بالتوجيه في running-config](#)
- [مشكلات الترقية](#)
- [لا يقوم المكس بالتمهيد مع الصورة الجديدة بعد ترقية البرنامج](#)

[تعذر إنشاء "flash:update" dir temp](#)

[مسائل الأداء](#)

[المشكلات المتعلقة بوحدة المعالجة المركزية \(CPU\)](#)

[مسائل ارتفاع درجة الحرارة](#)

[مشكلات الخرج](#)

[:SIGNATURE-3-NOT ABLE TO PROCESS: %ERROR%:](#)

[مشكلات الذاكرة](#)

[إستهلاك الذاكرة](#)

[بشير مساعد الشبكة من Cisco إلى أنه تتعذر الوصول إلى المحول](#)

[إستهلاك غير متوقع للذاكرة في عملية الخلفية CEF IPC](#)

[/حدث خطأ أثناء فتح ذاكرة الفلاش:/ \(الجهاز أو المورد مشغول\)](#)

[إستثناء تصحيح الأخطاء \(يمكن أن يكون إلغاء مرجع مؤشر NULL\)](#)

[معلومات ذات صلة](#)

المقدمة

يصف هذا وثيقة مسائل المشتركة مع cisco مادة حفازة sery 3750 مفتاح وطرائق يمكن أن يحل هم.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

المعلومات الواردة في هذا المستند قائمة على المحولات Cisco Catalyst 3750 Series Switches.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

[راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.](#)

مشكلات الاتصال

عدم تطابق التفاوض التلقائي بسرعة الإيثرنت/الإرسال ثنائي الإتجاه

يدير بروتوكول التفاوض التلقائي وفقا لمعيار IEEE 802.3ab إعدادات المحول للسرعة (10 ميجابت في الثانية، 100 ميجابت في الثانية، و 1000 ميجابت في الثانية التي تستثني منافذ وحدات SFP) والإرسال ثنائي الإتجاه (أحادي الإتجاه أو كامل). هناك حالات يمكن فيها لهذا البروتوكول محاذاة هذه الإعدادات بشكل غير صحيح وتقليل الأداء.

يحدث عدم توافق تحت هذه الظروف:

- تختلف معلمة سرعة المجموعة يدويا أو الإرسال ثنائي الإتجاه للمنفذ عن معلمة سرعة المجموعة يدويا أو

الإرسال ثنائي الإتجاه على المنفذ المتصل.

- تم تعيين المنفذ على التفاوض التلقائي، وتم تعيين المنفذ المتصل على الإرسال ثنائي الإتجاه الكامل دون التفاوض التلقائي.
- من أجل زيادة أداء المحول إلى الحد الأقصى وضمان وجود إرتباط، اتبع أحد الإرشادات التالية عند تغيير إعدادات الإرسال ثنائي الإتجاه والسرعة:

• دع كلا المنفذين التفاوض التلقائي للسرعة والإرسال ثنائي الإتجاه.
أو

- قم بتعيين السرعة ووضع معاملات الإرسال ثنائي الإتجاه للمنفذ على كلا طرفي الاتصال.
- ملاحظة: إذا لم يكن الجهاز البعيد autonegotiate، فقم بتكوين إعدادات الإرسال ثنائي الإتجاه على المنفذين للمطابقة. يمكن لمعلمة السرعة ضبط نفسها حتى إذا لم يكن المنفذ المتصل autonegotiate.

عدم تطابق SFP السرعة/التفاوض التلقائي المزدوج

أنت تستطيع لا يشكل سرعة على SFP وحدة ميناء، غير أن أنت تستطيع شكلت سرعة أن لا يفاوض (لا ينفصل) إن يكون هو ربطت إلى أداة أن لا يساند autonegotiation. ومع ذلك، عندما تكون هناك وحدة SFP 1000BASE-T نمطية في منفذ وحدة SFP النمطية، يمكنك تكوين السرعة بسرعة 10 أو 100 أو 1000 ميجابت في الثانية أو يمكن القيام بذلك تلقائياً.

لا يمكنك تكوين وضع الإرسال المزدوج على منافذ وحدة SFP النمطية ما لم تكن هناك وحدة SFP 1000BASE-T نمطية أو وحدة SFP 100BASE-FX MMF نمطية في المنفذ. وتعمل جميع وحدات SFP النمطية الأخرى فقط في وضع الإرسال مزدوج الاتجاه.

- عندما تكون وحدة SFP 1000 BASE-T في منفذ الوحدة النمطية SFP، يمكنك تكوين وضع الإرسال ثنائي الإتجاه إلى الوضع تلقائي أو كامل.
 - عندما تكون وحدة SFP 100 BASE-FX في منفذ الوحدة النمطية SFP، يمكنك تكوين وضع الإرسال ثنائي الإتجاه إلى أحادي الإتجاه أو كامل.
- ملاحظة: يتم دعم وضع الإرسال المزدوج أحادي الإتجاه على واجهات Gigabit Ethernet. ومع ذلك، لا يمكنك تكوين هذه الواجهات للعمل في وضع الإرسال المزدوج أحادي الإتجاه.

لا يوجد اتصال بعد تمكين توجيه IP

يعد فقدان الاتصال أحد أكثر المشاكل شيوعاً التي يواجهها الأشخاص بمجرد تمكين توجيه IP على المحول. السبب الشائع لهذه المشكلة هو الأمر المستخدم لتحديد البوابة الافتراضية للجهاز.

إذا لم يتم تمكين توجيه IP على الجهاز، فإن الأمر `ip default-gateway`.

```
3750-1#ip default-gateway A.B.C.D
```

where A.B.C.D is the IP address of the default router ---!

إذا تم تمكين توجيه IP، أستخدم الأمر `ip route` لتحديد الموجه الافتراضي لذلك الجهاز.

```
3750-1#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 A.B.C.D
```

where A.B.C.D is the IP address of the default router ---!

مشكلات التوصيل المتقطع بسبب عدم تكوين المنافذ كمنافذ وصول عند تخصيصها لشبكة VLAN واحدة

عندما يتم تعيين المنافذ إلى شبكات محلية ظاهرية (VLANs) معينة، يجب تطبيق الأمر `switchport mode access`

على المنفذ لوضع الواجهة في وضع عدم الاتصال الدائم وللتأكد من أن الواجهة تتفاوض على تحويل الارتباط إلى إرتباط غير خط اتصال. تصبح هذه الواجهة واجهة غير شنت حتى إذا لم تتغير الواجهة المجاورة.

قد يواجه المنفذ رفرة إذا لم يتم تطبيق الأمر `switchport mode access`. يفرض الأمر على المنفذ التصرف كإرتباط غير خط اتصال.

لتكوين واجهة كوضع وصول، أكمل الخطوات التالية:

1. الوصول إلى الواجهة التي سيتم تكوينها كمنفذ وصول:
Switch(config)#**interface fastEthernet 0/25**
Switch(config-if)#**switchport mode access**
This command forces the interface go into a permanent nontrunking mode Switch(config- ---!
if)#**switchport access vlan 3**
This command will assign interface fastethernet 0/25 to vlan 3 Switch(config-if)#**no ---!**
shut

2. عندما يرى رفرة أبسر على مفتاح تدقيق إن الأمر `switchport mode access` يكون طبقت على الرفرة قارن. فحست الإنتاج من الأمر `عرض شوط`.

```
Switch# show run  
...Building configuration
```

```
Current configuration : 3183 bytes  
!  
version 12.1  
no service pad  
service timestamps debug uptime  
service timestamps log datetime  
service password-encryption  
!
```

```
Output suppressed. ! interface FastEthernet0/25 switchport access vlan 3 switchport ---!  
mode access  
!  
interface FastEthernet0/26  
switchport access vlan 3  
!  
.Output suppressed ---!
```

ملاحظة: يتم تكوين الواجهة FastEthernet0/25 كمنفذ وصول بينما يتم تكوين الواجهة FastEthernet0/26 فقط لتنتمي إلى شبكة VLAN رقم 3. **ملاحظة:** لا يظهر رفرة المنفذ إلا عندما يكون هناك جهاز أو مضيف متصل بواجهة مادية.

يستلم المحول switch Catalyst 3750 مبلغا مرتفعا من حزم TCN

عند وجود عدد من البيئات المضيغة في شبكة، قد تستلم المحولات عدة حزم من حزم "إعلام بتغيير المخطط (TCN)" على سبيل المثال، عند تدوير طاقة خادم متصل مباشرة، يجب على المحول إعلام جذر الشجرة المتفرعة بتغيير المخطط.

عندما يحتاج المحول إلى الإشارة إلى تغيير مخطط، فإنه يبدأ في إرسال حزم TCN على المنفذ الرئيسي الخاص به. يستقبل الجسر المعين TCN، ويقر به، ويولد جسرا آخر لمنفذ الجذر الخاص به. تستمر العملية حتى يصل TCN إلى الجسر الرئيسي.

هناك نقطة مهمة يجب مراعاتها وهي أن TCN لا يبدأ إعادة حساب STP. وينبع هذا الخوف من أن شبكات TCN غالبا ما ترتبط ببيانات STP غير المستقرة؛ ومن ثم فإن شبكات TCN هي نتيجة لذلك وليست سببا. يؤثر TCN فقط على وقت التقادم. لا يغير الطوبولوجيا أو ينشئ حلقة.

عندما يستلم المفتاح كثير من TCNs على ميناء، دقت أن فقط نهاية أداة ربطت إلى أن ميناء. in order to تفاديت ال TCN، أنت يستطيع مكنت portFast على كل ميناء في أي هناك نهاية أداة يربط. لا يقوم المحول بإنشاء TCN أبدا

عندما يذهب منفذ تم تكوينه ل PortFast إلى أعلى أو أسفل.

ملاحظة: يجب بالتأكيد تجنب بروتوكول STP PortFast على المنافذ التي تؤدي إلى لوحات التوزيع أو الجسور الأخرى.

راجع [فهم تغييرات مخطط بروتوكول الشجرة المتفرعة](#) للحصول على مزيد من المعلومات حول تغييرات المخطط في الشجرة المتفرعة.

إذا لم يتم توصيل أي مضيف أو جهاز بالمنفذ، فستكون شبكة VLAN الخاصة بالواجهة بحالة up/down

عندما يخلق VLAN جديد كطبقة 3 قارن ستظهر حالة هذا VLAN ك up/down عندما هناك ما من ميناء يعين إلى هو وحالة أن ميناء لا يربط. in order to جعلت الحالة من هذا VLAN يظهر بما أن up/up واحد على الأقل ميناء يحتاج أن يكون عينت إلى قارن VLAN ه وجهاز أو مضيف يحتاج أن يكون ربطت إلى الميناء أن كان عينت إلى القارن جديد VLAN.

مثال

في هذا المثال، سيتم إنشاء شبكة VLAN لواجهة الطبقة 3 الجديدة. سيتم تعيين منفذ على شبكة VLAN الجديدة هذه وسيتم توصيل جهاز بهذا المنفذ حتى تكون حالة شبكة VLAN الخاصة بالواجهة up/up.

1. إنشاء شبكة VLAN جديدة في قاعدة البيانات. عند الخروج من وضع قاعدة بيانات شبكة VLAN، يتم تطبيق تغييرات التكوين.

```
Switch# vlan database
Switch(vlan)# vlan 40
:VLAN 40 added
Name: VLAN0040
Switch(vlan)# exit
.APPLY completed
...Exiting
```

2. تأكد من إنشاء شبكة VLAN في قاعدة بيانات vlan. فحصت الإنتاج من الأمر عرض vlan.

```
Switch# show vlan
VLAN Name                Status      Ports
-----
default                    active     Fa1/0/2, Fa1/0/3, Fa1/0/4
Fa1/0/5, Fa1/0/6, Fa1/0/7
Fa1/0/8, Fa1/0/9, Fa1/0/10
Fa1/0/11, Fa1/0/13, Fa1/0/14
Fa1/0/15, Fa1/0/16, Fa1/0/17
Fa1/0/18, Fa1/0/19, Fa1/0/20
Fa1/0/21, Fa1/0/22, Fa1/0/23
Fa1/0/24, Gi1/0/1, Gi1/0/2
VLAN0002                   active     2
data                       active     10
VLAN0021                   active     21
VLAN0035                   active     35
VLAN0036                   active     Fa1/0/12 36
VLAN0040                 active    40
VLAN0099                   active     99
VLAN0100                   active     100
VLAN0198                   active     198
```

ملاحظة: لا يوجد منفذ معين لشبكة VLAN رقم 40.

ثبتت عنوان إلى ال VLAN newly created.

```
Switch(config)# int vlan 40
Switch(config-if)# ip address 10.4.4.1 255.255.255.0
Switch(config-if)# no shut
Switch(config-if)# exit
```

4. قم بتكوين الواجهات المادية التي تربط العملاء بشبكة VLAN المقابلة.

```
Switch(config)# int fa 1/0/2
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 40
Switch(config-if)# no shut
```

5. فحست أن القارن طبيعي عينت إلى ال VLAN.

```
Switch# show vlan
VLAN Name                Status      Ports
-----
default                    active     Fa1/0/3, Fa1/0/4, Fa1/0/5
Fa1/0/6, Fa1/0/7, Fa1/0/8
Fa1/0/9, Fa1/0/10, Fa1/0/11
Fa1/0/13, Fa1/0/14, Fa1/0/15
Fa1/0/16, Fa1/0/17, Fa1/0/18
Fa1/0/19, Fa1/0/20, Fa1/0/21
Fa1/0/22, Fa1/0/23, Fa1/0/24
Gi1/0/1, Gi1/0/2
VLAN0002                    active     2
data                        active     10
VLAN0021                    active     21
VLAN0035                    active     35
VLAN0036                    active     Fa1/0/12 36
VLAN0040                    active     Fa1/0/2  40
```

6. في هذه اللحظة، سنظهر حالة شبكة VLAN ك up/down نظرا لعدم توصيل أي مضيف أو جهاز بالمنفذ Fa1/0/2.

```
Switch# show interface vlan 40
Vlan40 is up, line protocol is down
.Output suppressed ---!
```

ملاحظة: على الرغم من وجود منفذ معين إلى شبكة VLAN، فإن حالة شبكة VLAN لا تزال تظهر ك up/down نظرا لعدم وجود جهاز أو مضيف متصل ماديا بالمنفذ Fa1/0/2. ربطت مضيف أو أداة أن يدير Fa1/0/2 أي يتنسب إلى VLAN 40. تحقق من أن حالة المنفذ Fa1/0/2 up/up.

```
Switch# show interface fa1/0/2
FastEthernet1/0/2 is up, line protocol is up
.Output suppressed ---!
```

9. الآن أن هناك ميناء يعين إلى ال VLAN جديد والمنفذ وضع up/up ال VLAN سيظهر ك up/up.

```
Switch# show interface vlan 40
Vlan40 is up, line protocol is up
.Output suppressed ---!
```

ملاحظة: تظهر حالة شبكة VLAN من الطبقة 3 ك up/up فقط عندما هناك ميناء يعين إلى ال VLAN وحالة أن ميناء يتلقون حالة من up/up.

الاتصال بهواتف بروتوكول الإنترنت (IP)

يلعب DHCP دورا مهما لهاتف IP للحصول على عنوان IP وتكوين نفسه. يمكن منع الاتصال بين هاتف IP و خادم DHCP لأسباب مختلفة. هذه قائمة من القضايا المشتركة و القرارات:

- بروتوكول اكتشاف Cisco - راجع [التحقق من CDP لاتصالات هاتف IP](#) للحصول على مزيد من المعلومات.
- عنوان مساعد IP - راجع [خدمة DHCP غير المتوفرة عبر شبكات VLAN](#) للحصول على مزيد من المعلومات.
- فحص ARP الديناميكي - راجع [هواتف IP لا تحصل على عنوان IP من خادم DHCP](#) للحصول على مزيد من المعلومات.
- التفاوض التلقائي - ارجع إلى [جدول التكوين الصالح للتكوين التلقائي](#) للحصول على مزيد من المعلومات.
- إعدادات "مدير الاتصالات الموحدة" (CallManager) - راجع [حل مشاكل DHCP و TFTP مع Windows 2000](#)

[وهواتف IP ل CallManager](#) للحصول على مزيد من المعلومات.
• إعدادات خادم DHCP - ارجع إلى [فشل تمهيد هاتف IP 7940/7960 - تطبيق البروتوكول غير صالح](#) للحصول على مزيد من المعلومات.

مشاكل وصول HTTP

يتم فقد الشهادة الموقعة ذاتيا عند إعادة تمهيد الجهاز

إذا لم يتم تكوين المحول باسم مضيف واسم مجال، يتم إنشاء شهادة توقيع ذاتي مؤقتة. إذا تم إعادة تمهيد المحول، يتم فقد أي شهادة موقعة ذاتيا مؤقتة، ويتم تعيين شهادة موقعة ذاتيا جديدة مؤقتة.

إذا تم تكوين المحول باستخدام مصيف واسم مجال، يتم إنشاء شهادة موقعة ذاتيا مستمرة. تظل هذه الشهادة نشطة إذا قمت بإعادة تمهيد المحول أو إذا قمت بتعطيل خادم HTTP الأمان بحيث تكون هناك في المرة التالية التي تقوم فيها بتمكين اتصال HTTP آمن مرة أخرى.

يتم إنشاء شهادة مؤقتة أو ثابتة موقعة ذاتيا تلقائيا عند تمكين اتصال HTTP آمن وعدم تكوين TrustPoint لمصادقة العميل (CA).

ملاحظة: لاتصالات HTTP الآمنة، نوصي بشدة بتكوين نقطة ثقة CA. إذا لم يتم تكوين CA TrustPoint للجهاز الذي يشغل خادم HTTPS، يقوم الخادم باعتماد نفسه وإنشاء زوج المفاتيح المطلوب Rivest و Shamir و Adelman (RSA)). لأن الشهادة المعتمدة ذاتيا (ذاتية التوقيع) لا توفر تأميننا كافيا، يقوم العميل الذي يتصل بإنشاء إخطار بأن الشهادة معتمدة ذاتيا، ويملك المستخدم فرصة قبول الاتصال أو رفضه.

اسم المستخدم المحلي غير مستخدم للوصول إلى HTTP

عندما يربط أنت إلى المادة حفازة 3750 مفتاح أداة مدير، المفتاح لا يستعمل اسم مستعمل محلي يشكل على الأداة، بدلا من ذلك يستعمل فقط الكلمة سري أو ال enable كلمة، فقط إن سري كلمة لا يشكل.

لجعل الاتصال آمنا، يمكنك تمكين SSL على الجهاز. راجع [تكوين المحول لطبقة مأخذ التوصل الآمنة HTTP](#) للحصول على مزيد من المعلومات.

يتم فقد الوصول الآمن إلى HTTP عند ترقية برنامج Cisco IOS software

بعد ترقية برنامج Cisco IOS[®] في المحولات Cisco Catalyst 3750 Series Switches، يمكنك فقد الوصول الآمن إلى الجهاز. إذا قمت بتعطيل الوصول وإعادة تمكينه، فلن يقوم باستعادة الوصول. أتمت هذا steps in order to تغلبت هذا إصدار:

1. قم بتعطيل خادم HTTP الآمن.
no ip http secure-server

2. إزالة تكوين CA TrustPoint أو PKI TrustPoint.
no crypto ca trustpoint name

أو
no crypto pki trustpoint name

3. أستخدم الخطوات المذكورة في [إرشادات تكوين SSL](#) لإعادة تكوين خادم HTTP الآمن .

مشكلات التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت

فرط الاشتراك في الطاقة

تتيح ميزة الاستهلاك الداخلي للطاقة على منتجات التزويد بالطاقة عبر الإيثرنت (PoE) من السلسلة Cisco Catalyst 3560 و 3750 لمسؤول الشبكة إمكانية تكوين متطلبات الطاقة الفعلية للجهاز الذي يتم تشغيله. تسمح هذه الميزة للمسؤول بتجاوز إعداد تصنيف الأجهزة التي يتم تشغيلها. تم طلب هذه الميزة من قبل العديد من عملاء المؤسسات الكبيرة ويتم دعمها بالإصدار 12.2(25)SEC والإصدارات الأحدث.

هذان السيناريوهان حيث يمكن استخدام واجهة سطر أوامر الاستهلاك (CLI) لتكوين تخصيص التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت يدويا بشكل أكثر كفاءة من الخوارزميات التلقائية:

- حاليا، ال cisco مادة حفازة sery 3750 مفتاح ميزانية w 15,4 للأجهزة التي يتم تشغيلها من الفئة 0. ومع ذلك، تتطلب بعض هذه الأجهزة المشغلة طاقة أقل من 15.4 وات كحد أقصى (على سبيل المثال، يتطلب هاتف بروتوكول الإيثرنت من 5 Siemens وات). وبدون ميزة الاستهلاك الداخلي للطاقة، يمكن للعملاء نشر 24 جهازا فقط من هذه الأجهزة. يمكن للعملاء نشر ما يصل إلى 48 من هذه الأجهزة باستخدام أمر **إستهلاك الطاقة المضمنة** لتكوين متطلبات طاقة switchport.
- يتم تخصيص الأجهزة التي يتم تشغيلها من الفئة 3 بقدرة 15.4 وات بشكل طبيعي. تستخدم بعض الأجهزة التي تعمل بمنفذ IEEE من الفئة 3 (والتي تتراوح من 8 إلى 15 وات) طاقة أقل بكثير من 15.4 وات كحد أقصى. وكمثال على ذلك، استخدام الطابعة Avaya 2620SW التي تستخدم 8W في أسوأ الحالات. إذا كانت واجهة سطر الأوامر (CLI) الاستهلاكية التي تم تكوينها للمنفذ التي تدعم هذا الهاتف إلى 8 وات، فيمكن للطرز 3750-48PS تشغيل 46 هاتف بأمان بدلا من 24.

ملاحظة: يمكن أن يؤدي أي تكوين غير صحيح على المحول (اشترك زائد في وحدة إمداد الطاقة) إلى تقليل إمكانية الاعتماد عليه أو تلف المحول. في حالة زيادة الاشتراك في مصدر الطاقة بنسبة تصل إلى 20 بالمائة تقريبا، يستمر المحول في العمل ولكن يمكن تقليل إمكانية الاعتماد عليه. وأكثر من 20 في المئة تقريبا، تعمل دوائر حماية الدائرة القصيرة على تشغيل المفتاح وإغلاقه.

المنفذ المعطل بسبب انقطاع الطاقة

إذا فقد جهاز يتم تشغيله (مثل هاتف Cisco IP 7910) متصل بمنفذ محول PoE ويتم تشغيله بواسطة مصدر طاقة تيار متردد الطاقة من مصدر طاقة التيار المتردد، فقد يدخل الجهاز في حالة تعطيل الخطأ. دخلت أن يسترد من دولة handicapé، إيقاف عمل قارن تشكيل أمر، وبعد ذلك دخلت ال ما من إيقاف عمل قارن أمر.

المنفذ المعطل الناتج عن إرتباط خاطئ

إن ربطت أداة cisco مشغل إلى ميناء وأنت بشكل الميناء مع ال power inline أبدا قارن تشكيل أمر، خطأ خطوة يستطيع وقعت وبلكب الميناء إلى دولة handicapé. أن يأخذ الميناء خارج الدولة handicapé، غيرت ال PoE أسلوب مع الطاقة inline، وبعد ذلك دخلت إيقاف عمل وإل ما من إيقاف عمل قارن تشكيل أمر. يجب ألا تقوم بتوصيل جهاز يتم تشغيله من Cisco بمنفذ تم تكوينه باستخدام الأمر power inline never. في عام 3750، لا يوجد دعم لتأخير الناقل. كما يمكن أن يكون تأخر الناقل بدلا عن تعطيل الارتباط، ومع ذلك فإنه يعد ميزة في أجهزة بطاقة الخط وأن تأخر الناقل هو آلية من الطبقة 3 ببرنامج Cisco IOS. وبالتالي، فإن CAT3750 لا يدعم أي منهما.

لا يمكن تشغيل الهواتف بعد إضافة محول جديد إلى مكدس موجود

تحدث هذه المشكلة عند إضافة محول جديد إلى مكدس موجود. إن ربطت محطة عمل إلى هذا مفتاح جديد، الميناء يكون جيد وهناك موصولية بين المفتاح ومحطة العمل. عند توصيل هواتف IP بالمحول الجديد، فإنها لا تتمكن من التشغيل، ولا يظهر المنفذ.

إن يمر أنت هذا إصدار، تأكدت أن المفتاح جديد يساند PoE in order to جهزت ال ip هاتف. إذا لم يدعم المحول الجديد تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (POE)، فعليك تغيير الإعدادات للسماح للمحول بدعم تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE).

راجع [Cisco Catalyst 3750 Q&A](#) للحصول على مزيد من المعلومات حول أي طرز 3750 تدعم PoE.

مشاكل المكّس

Stackmgr-6-SWITCH_ADDED_VM٪

يتم تحديد توافق البرامج بين أعضاء المكّس من خلال رقم "إصدار بروتوكول المكّس". لعرض إصدار بروتوكول المكّس في مكّس المحولات لديك، يمكنك إصدار الأمر `show platform stack-manager all`.

```
3750-Stk# show platform stack-manager all
Current
Switch# Role Mac Address Priority State
-----
Slave 0016.4748.dc80 5 Ready 1
Master 0016.9d59.db00 1 Ready 2*
```

Output suppressed Stack State Machine View ---!
===== Switch Master/ Mac Address
Version Uptime Current
(maj.min) State

| Number | Slave | Version (maj.min) | Uptime | Current State |
|--------|----------------|-------------------|--------|---------------|
| Slave | 0016.4748.dc80 | 1.11 | 8724 | Ready 1 |
| Master | 0016.9d59.db00 | 1.11 | 8803 | Ready 2 |

Output suppressed ---!

يكون للمحولات ذات إصدار برنامج Cisco IOS software نفسه نفس إصدار بروتوكول المكّس. وتكون تلك المحولات متوافقة تمامًا، وتعمل جميع الميزات بشكل صحيح عبر مكّس المحولات. تقوم المحولات ذات إصدار البرنامج Cisco IOS software نفسه الخاص بمدير المكّس بالانضمام إلى مكّس المحولات على الفور.

في حالة وجود عدم توافق، يقوم أعضاء المكّس أصحاب الأداء الوظيفي الكامل بإنشاء رسالة نظام تصف سبب عدم التوافق في أعضاء المكّس المحددة. يرسل مدير المكّس الرسالة إلى جميع أعضاء المكّس.

من المحتمل أن يكون للمحولات ذات إصدارات برنامج Cisco IOS software المختلفة إصدارات مختلفة من بروتوكول المكّس. تعد المحولات ذات أرقام الإصدارات الرئيسية المختلفة غير متوافقة ولا يمكن أن توجد في مكّس المحولات نفسه معًا.

```
3750-Stk# show switch
Current
Switch# Role Mac Address Priority State
-----
Member 0015.c6f5.6000 1 Version Mismatch 1
Master 0015.63f6.b700 15 Ready 2*
Member 0015.c6c1.3000 5 Ready 3
```

أما المحولات ذات رقم الإصدار الرئيسي نفسه، ولكن برقم إصدار ثانوي مختلف عن ذلك الخاص بمدير المكّس، فتعتبر متوافقة جزئيًا. عند الاتصال بمكّس محول، يدخل أحد المحولات المتوافقة جزئيًا في وضع عدم تطابق الإصدار (VM) ولا يمكنه الانضمام إلى المكّس كعضو ذي أداء وظيفي كامل. يقوم البرنامج باكتشاف البرنامج غير المتطابق ويحاول ترقية المحول في وضع عدم تطابق الإصدار (VM) (أو الرجوع به إلى إصدار سابق) باستخدام صورة مكّس المحولات أو باستخدام صورة ملف tar من ذاكرة Flash الخاصة بمكّس المحولات. يستخدم البرنامج ميزات الترقية التلقائية (auto-upgrade) والمشورة التلقائية (auto-advise).

وتحدث الترقية التلقائية إذا كان إصدار البرنامج الذي يتم تشغيله على مدير المكّس متوافقًا مع المحول في وضع عدم تطابق الإصدار (VM) وكان ملف tar للصورة الحالية متاحًا مع أي من أعضاء المكّس. إذا لم يتوفر ملف tar للصورة الحالية، توصي ميزة المشورة التلقائية بتنزيل صورة متوافقة باستخدام الأوامر المطلوبة. لا تعمل ميزتا الترقية التلقائية

والمشورة التلقائية إذا كان مدير المكدس والمحول في وضع عدم تطابق الإصدار (VM) يشغلان مجموعات ميزات مختلفة (خدمات IP وقاعدة IP) أو إمكانيات تشفير مختلفة (تشفير وغير تشفير).

راجع [المحولات في المكدس لا تقوم بتمهيد الصورة الجديدة \(عدم تطابق الإصدار\)](#) للحصول على مزيد من المعلومات.

%IDBs لا يمكن إزالتها عندما يكون المحول نشطا

يتم تلقي رسائل الخطأ التالية عند إزالة محول من المكدس:

• IDBs
•

تظهر رسائل الخطأ التالية في حالة إزالة محول من مكدس وعدم تغيير قيمة العضو إلى القيمة الافتراضية 1. لحل هذه المشكلة، أكمل الخطوات التالية:

1. قم بفصل المحول الذي تريد إزالته من المكدس. ويتضمن ذلك فك جميع الكبلات يدويا لإزالة المحول من المكدس.
 2. إعادة ترقيم المحول باستخدام هذا الأمر:

```
switch current-stack-member-number renumber new-stack-member-number
```
 3. لإزالة محول مزود من مكدس المحولات، يبقى التكوين المرتبط بعضو المكدس الذي تمت إزالته في التكوين الجاري كمعلومات مزودة. أستخدم أمر التكوين العام `no switch stack-member-number provision` لإزالة التكوين بالكامل.
- راجع [أرقام أعضاء المكدس](#) للحصول على مزيد من المعلومات حول ترقيم الأعضاء.

مشاكل التكوين

خدمة DHCP غير متوفرة عبر شبكات VLAN

عندما يعمل ال cisco مادة حفازة 3750 كوكيل ترحيل DHCP، هو أمكن لم يكن خدمة زبون في VLANs مختلف من ال VLAN من ال DHCP نادل. لحل هذه المشكلة، أكمل الخطوات التالية:

1. تحقق ما إذا تم تمكين ip routing على المحول.
2. دقت إن VTP يركض صيغة 2 في الشبكة.

```
3750-Stk#show vtp status  
VTP Version : 2  
Output suppressed ---- !
```
3. قم بتكوين عنوان مساعد IP لخادم DHCP على الواجهة الموجهة.

```
3750-Stk(config-if)# ip helper-address
```
4. في وضع التكوين العام، افتح منافذ DHCP/BOOTP لطلبات إعادة التوجيه.

```
3750-Stk(config)#ip forward-protocol udp bootpc  
3750-Stk(config)#ip forward-protocol udp bootps
```

أوامر غير مدعومة

في مادة حفازة 3750 sery مفتاح، عرضت بعض CLI أمر في ال CLI مساعدة، غير أن لا يساند إما لأن هم لا يختبر أو بسبب مادة حفازة 3750 مفتاح جهاز تحديد.

راجع [الأوامر غير المدعومة في الإصدار 12.2\(25\)SEE من Cisco IOS](#) للحصول على قائمة الأوامر غير المدعومة

ارجع إلى [دليل تكوين البرنامج Catalyst 3750 Switch Software](#) لإصدارات برنامج Cisco IOS الأخرى.

لا يعمل multicast في ال نفسه VLAN

في مادة حفازة مفتاح، misconfiguration شائع يسبب multicast حركة مرور أن لا يتدفق عبر المفتاح. أحلت [لا يعمل multicast في ال نفسه VLAN في مادة حفازة مفتاح](#) ل كثير معلومة حول هذا إصدار والحلول يتوفر.

عمليات انتقال المنفذ إلى حالة err-disable بسبب انتهاكات أمان المنفذ

ميناء أمن يقع انتهاك عندما عنوان علمت أو شكلت على واحد يأمن قارن آخر يأمن قارن في ال نفسه VLAN.

```
SW1-3750#
,1d01h: %PM-4-ERR_DISABLE: psecure-violation error detected on Gi2/0/22
        putting Gi2/0/22 in err-disable state
,1d01h: %PORT_SECURITY-2-PSECURE_VIOLATION: Security violation occurred
        .caused by MAC address 0009.434b.c48c on port GigabitEthernet2/0/22
,1d01h: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet2/0/22
        changed state to down
,1d01h: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet2/0/22
        changed state to down SW1-3750#
إن ينبغي أنت تتنقل من واحد يأمن قارن إلى آخر قارن، هذا steps:
```

1. أستخدم التعلم الديناميكي لأمان المنفذ، وقم بإزالة أي قائمة عناوين MAC ثابتة أو تكوين التعلم اللاصق.

```
SW1-3750(config-if)#no switchport port-security mac-address sticky
SW1-3750(config-if)#no switchport port-security mac-address H.H.H
H.H.H is the 48 bit MAC addresses configured ---!
```

2. تكوين شيخوخة أمان المنفذ. يحدد زمن التقادم الحد الأدنى للفاصل الزمني المطلوب قبل أن يظهر عنوان MAC على منفذ مختلف.

```
SW1-3750(config-if)#switchport port-security aging time 1
SW1-3750(config-if)#switchport port-security aging type inactivity
```

يحدد عدم نشاط نوع التقادم العناوين الآمنة على هذا المنفذ فقط في حالة عدم وجود حركة مرور بيانات من عناوين المصدر الآمنة للفترة الزمنية المحددة.

3. شكلت err-disable دولة إستعادة من أيسر أمن انتهاك.

```
SW1-3750(config)#errdisable recovery cause psecure-violation
```

أحلت ل كثير معلومة، بشكل أيسر أمن قسم من [بشكل baser حركة مرور تحكم](#).

FIB-2-Fibdown

```
.FIB-2-FIBDOWN : CEF has been disabled due to a low memory condition
"[It can be re-enabled by configuring "ip cef [distributed
قبل إعادة تمكين ميزة إعادة التوجيه السريع (CEF)، حدد السبب وقم بإصلاح المشكلة. قد يحدث هذا الخطأ بسبب إحدى المشكلات التالية:
```

- تم تجاوز عدد المسارات غير المتصلة مباشرة التي يسمح بها القالب الافتراضي لسطح المكتب. في حالة إستخدام هذا القالب، سيتم تجاوز الحد الأقصى لعدد 2000 على الأرجح. كحل بديل، قم بإصدار أمر إدارة قاعدة بيانات المحول (SDM) [يفضل التوجيه](#)، وأعد تحميل المحول. من الناحية المثالية، يعمل هذا الحل على حل المشكلة. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى [تكوين قوالب إدارة قاعدة بيانات المحول \(SDM\)](#).

- تجاوز عدد عناوين MAC التي تم التعرف عليها بواسطة المحول مقدار المساحة المخصصة في الجهاز لتخزين عناوين MAC. في هذه الحالة، يعرض إخراج عرض جدول عناوين MAC أي مدخلات حرة. غيرت كـ workaround، المفتاح قاعدة معطيات إدارة (SDM) قالب أن يسمح ل كثير مجال في ال unicast mac address {upper} منطقة أو يقضب VLANs غير ضروري in order to خفضت الرقم من ماك عنوان أن يكون علمت بالمفتاح. وثقت هذا إصدار في ال cisco بق [CSCef89559](#) id (يسجل زبون فقط).

إعادة ضبط ساعة النظام بعد كل عملية إعادة تحميل

لا يحتوي المحول Catalyst 3750 switch أو جميع المحولات الطرفية الأدنى تقريبا (مثل XL 2900 و XL 3500 و 2950 و 3550 و 3560) على ساعة نظام مدعومة ببطارية. وبالتالي، إذا قمت بضبط الوقت والتاريخ يدويا، سيتم فقدانه بعد إعادة التحميل. وبالتالي، يوصى باستخدام خادم NTP خارجي لإدارة وقت النظام وتاريخه على هذه المحولات. لمزيد من المعلومات حول ساعة النظام، ارجع إلى قسم [إدارة وقت النظام وتاريخه في إدارة المحول](#).

ملاحظة: توصي Cisco باستخدام تكوين الوقت والتاريخ يدويا فقط إذا لم يكن لديك مصدر خارجي لا يمكن للمحول مزامنته.

يخسر مفتاح ساكن إستاتيكي طريق تشكيل بعد reload

بعد إعادة تحميل المحول أو إيقاف تشغيله ثم تشغيله فوق، يمكن أن يفقد تكوين المسار الثابت. للتحقق من ما إذا كان تكوين المسار موجودا بعد إعادة التحميل، تحقق من إخراج الأمر `show run`.

لضمان أن المحول لا يفقد المسارات الثابتة بعد إعادة التحميل، أكمل الخطوات التالية:

1. أستخدم الأمر `ip routing` في وضع التكوين العام لتمكين توجيه IP على المحول.

```
Switch(config)#ip routing_3750
```

```
.Enable IP routing for interVLAN routing ---!
```

2. إضافة مسارات ثابتة.

3. قم بإصدار الأمر `write memory`.

```
Switch#write memory_3750
```

4. إعادة تحميل المحول.

5. بعد إعادة تحميل المحول، قم بإصدار الأمر `show run` للتحقق من عدم فقدان المسارات الثابتة.

يتعذر تسجيل الدخول من خلال Secure Shell و Telnet

تفشل محاولات تسجيل الدخول عند محاولة الاتصال بمحول 3750 من خلال جلسة عمل Secure Shell أو Telnet. يطالب كل من الاتصال بكلمة مرور، ولكن لا تقم بتسجيل دخولك. يمكنك الاتصال بالمحول من خلال HTTP HyperTerminal بهذا اسم المستخدم وكلمة المرور.

للوصول إلى المحول من خلال SSH أو Telnet، أستخدم هذا التكوين:

```
Switch(config)#line vty 0 4_3750
```

```
Switch(config-line)#no password_3750
```

```
Switch(config-line)#login local_3750
```

```
Switch(config-line)#transport input ssh_3750
```

```
Switch(config)#line vty 5 15_3750
Switch(config-line)#no password_3750
```

```
Switch(config-line)#login local_3750
Switch(config-line)#transport input ssh_3750
```

سجل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور:

```
username swadmin password 0
```

لا يعمل أمر المسار الافتراضي في المحول Catalyst 3750 Switch

بعد إعداد المسار الافتراضي لأول مرة على محول 3750 مع إعداد Express، لا تعمل البوابة الافتراضية.

يجب تمكين الأمر **ip routing** حتى تعمل إعدادات البوابة الافتراضية على 3750. إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تكوين المحول 3750 باستخدام Express Setup، فتأكد من تمكين الأمر **ip routing** لأنه لم يتم تمكينه بشكل افتراضي.

الأمر يستطيع كنت مكنت باستخدام CNA.

1. قم بتطبيق الأمر **ip routing**.

2. تعيين العبارة الافتراضية.

ملاحظة: يعمل الأمر **ip route** فقط إذا تم تمكين **ip routing**. بشكل افتراضي، يتم تعطيل توجيه IP.

لا تظهر الأوامر المتعلقة بالتوجيه في running-config

بينما تقوم بتكوين خرائط المسار في المحول، يتم قبول الأوامر بواسطة الجهاز، ولكن من الممكن ألا تظهر في running-config. وذلك لأن المحول يستخدم حالياً قالب إدارة قاعدة بيانات المحول (SDM) لشبكة VLAN، بدلا من قالب التوجيه.

يقوم قالب التوجيه بزيادة موارد النظام للتوجيه للبت الأحادي إلى الحد الأقصى، عادة ما تكون مطلوبة للموجه أو المجمع في مركز الشبكة. بينما يقوم قالب شبكة VLAN بتعطيل التوجيه ودعم الحد الأقصى لعدد عناوين MAC للبت الأحادي. ويتم تحديده بشكل نموذجي لمحول الطبقة 2.

ارجع إلى [تكوين قوالب إدارة قاعدة بيانات المحول \(SDM\)](#) للحصول على مزيد من المعلومات حول قوالب إدارة قاعدة بيانات المحول (SDM) واستخدامها.

مشكلات الترقية

لا يقوم المكس بالتمهيد مع الصورة الجديدة بعد ترقية البرنامج

مادة حفازة sery 3750 مفتاح في الكومة أمكن لم يمهد مع الصورة جديد بعد برمجة تحسين. قد يرجع السبب في هذه المشكلة إلى استخدام `archive download-sw /leave-old-sw` في خيار التنزيل.

يحتفظ خيار /مغادرة-old-sw بإصدار البرنامج القديم بعد تنزيهه. عندما تقوم بإدخال إعادة تحميل، يتم إعادة تحميل مدير المكس فقط. يفشل هذا لأن المحول كمكس يتوقع أن يكون لكل الطرز في المكس نفس إصدار الصورة. ونتيجة لذلك، يتم وضع محول مدير المكس في حالة تعطيل، ويتم إختيار محول عضو آخر كمدير.

لاسترداد من هذه الحالة، أستخدم الأمر `archive copy-sw` على مدير المكس لنسخ الصورة الجاري تشغيلها من ذاكرة Flash (الذاكرة المؤقتة) على عضو مكس واحد إلى ذاكرة Flash (الذاكرة المؤقتة) على عضو أو أكثر من أعضاء المكس الأخرى. هو ينسخ صورة البرنامج من عضو مكس موجود إلى الذي به برنامج غير متوافق. يقوم هذا المفتاح تلقائيا بإعادة تحميل والانضمام إلى المكس كعضو يعمل بشكل كامل.

ارجع إلى قسم [استكشاف الأخطاء وإصلاحها في ترقية البرنامج Catalyst 3750 Software في تكوين مكس باستخدام واجهة سطر الأوامر](#) للمشاكل الأخرى المتعلقة بترقية برنامج Cisco IOS في محولات Cisco Catalyst 3750 switches.

تعذر إنشاء "flash:update" dir temp

يمكن أن تظهر رسالة الخطأ هذه عند ترقية برنامج Cisco IOS software:

```
"Unable to create temp dir "flash:update"
```

تشير رسائل الخطأ هذه إلى أن الدليل المؤقت "تحديث" موجود بالفعل في نظام الملفات flash:، وأن عملية الترقية الحالية غير قادرة على استخدام الدليل. قد يكون الدليل قد ترك في نظام الملفات flash: نتيجة لأي محاولات ترقية سابقة.

لحل هذه المشكلة، أكمل الخطوات التالية:

1. أستخدم الأمر `rmdir flash:update` لحذف الدليل المؤقت.
2. قم بإصدار الأمر `delete flash:update`.
3. إذا لم يعمل الأمر `rmdir flash:update`، فعليك إصدار الأمر `delete /force /recursive flash:update`.
4. تابع مع إجراء ترقية برنامج Cisco IOS Software.

مسائل الأداء

المشكلات المتعلقة بوحدة المعالجة المركزية (CPU)

قبل النظر إلى بنية معالجة حزم وحدة المعالجة المركزية (CPU) واستكشاف أخطاء استخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) الفائق وإصلاحها، يجب عليك فهم الطرق المختلفة التي تستخدم فيها محاولات إعادة التوجيه المستندة إلى الأجهزة والموجهات المستندة إلى برنامج Cisco IOS وحدة المعالجة المركزية (CPU). المفهوم الخاطئ الشائع هو أن الاستخدام المرتفع لوحدة المعالجة المركزية يشير إلى إستنزاف الموارد على الجهاز والتهديد بانهيار الجهاز. تعد مشكلة السعة واحدة من أعراض استخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) العالي على موجهات Cisco IOS. ومع ذلك، فإن مشكلة السعة ليست مطلقا تقريبا أحد أعراض الاستخدام العالي لوحدة المعالجة المركزية (CPU) مع محاولات إعادة التوجيه القائمة على الأجهزة.

تتمثل الخطوة الأولى لاستكشاف أخطاء استخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) العالية وإصلاحها في التحقق من ملاحظات إصدار Cisco IOS الخاصة بالمحول Catalyst 3750 switch بحثا عن خطأ IOS المحتمل المعروف. بهذه الطريقة يمكنك إزالة خطأ IOS من خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها. أحلت [cisco مادة حفازة sery 3750](#) مفتاح إطلاق بطاقة ل الإصدار بطاقة من cisco ios برمجة إطلاق أنت تستعمل.

ارجع إلى [محولات Catalyst 3750 Series Switches التي تستخدم وحدة المعالجة المركزية \(CPU\) بشكل كسر](#)

[لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها](#) بحثاً عن المشاكل الشائعة المتعلقة بوحدة المعالجة المركزية (CPU) الفائقة والحلول المحتملة.

مسائل إرتفاع درجة الحرارة

قد يواجه المحول زيادة غير طبيعية في درجة الحرارة. ويمكن تأكيد هذه الزيادة بواسطة أمر [show environment temperature](#).

على سبيل المثال:

```
Switch#show environment all
FAN is OK
TEMPERATURE is FAULTY
Temperature Value: 127 Degree Celsius
Temperature State: RED
Yellow Threshold : 55 Degree Celsius
Red Threshold    : 65 Degree Celsius
POWER is OK
RPS is NOT PRESENT
```

إذا كان الإخراج يظهر اللون الأحمر مع تجاوز حالة درجة الحرارة أو قيمة درجة الحرارة لقيمة الحد الفاصل، فإن الإجراء الموصى به هو منع المحول من زيادة درجة الحرارة. ونتيجة لذلك، لا تشغلوا المحول في منطقة تتجاوز أقصى درجة حرارة محيطة موصى بها تبلغ 113 درهم (45 سم).

مشكلات الخرج

يمكن أن يختلف معدل حركة مرور الدخول والخرج على switchport لأسباب مختلفة. ويمكن ان تكون هذه بعض الاسباب الشائعة:

- مميزات جودة الخدمة التي تم تكوينها في المحول وخاصة على الواجهة. إذا تم تركها كافتراضية، فإن إعدادات جودة الخدمة القياسية قد لا توفر الأداء الأمثل. إذا لم تكن على دراية بجودة الخدمة (QoS)، فإن Cisco توصيك باستخدام [ميزة جودة الخدمة التلقائية](#)، المتوفرة مع محولات Cisco Catalyst 3750 switches. إذا كنت ترغب في إجراء أي تعديلات يدوية على إعدادات جودة الخدمة، فارجع إلى [تكوين جودة الخدمة القياسية وأمثلة تكوين جودة الخدمة Cisco Catalyst 3750 QoS](#) للحصول على مزيد من المعلومات.
- speed / duplex setting" إذا تم استخدام autonegotiiton في الشبكة، فقد لا يعمل التفاوض بين موردين مختلفين كما هو متوقع. تحقق من قيم سرعة العملية / الإرسال ثنائي الاتجاه، وإذا لم تكن هذه القيم هي القيم المطلوبة، فمن المستحسن ترميز القيم بشكل ثابت في كلا طرفي الاتصال. راجع [أستكشاف أخطاء توافق محولات Cisco Catalyst مع بطاقة واجهة الشبكة \(NIC\) وإصلاحها](#) للحصول على مزيد من المعلومات حول التفاوض التلقائي.

:SIGNATURE-3-NOT_ABLE_TO_PROCESS: %ERROR%

تظهر رسالة الخطأ هذه على المحولات 3560/3750 أثناء إعادة التمهيدي عند تكوينها باستخدام الأمر `file verify auto` بشكل افتراضي، يتم تمكين يقوم ، ولكن يأتي الخطأ عند استخدام هذا. ونتيجة لذلك، تمت إزالة هذا الأمر من الصور اللاحقة لهذين النظامين الأساسيين.

تظهر رسالة خطأ أخرى أثناء محاولة إعادة التحميل.

```
.:SIGNATURE-3-NOT_ABLE_TO_PROCESS: %ERROR: Not able to process Signature in flash%
SIGNATURE-3-ABORT_OPER: %ERROR: Aborting reload%
```

تكون رسائل الخطأ هذه خاصة بالمحولات 3560 و 3750 switches. يتم تصنيف هذه المشكلة كمعرف تصحيح الأخطاء من [CSCsb65707](#) Cisco (العملاء المسجلون فقط). قم بإزالة الأمر `file verify auto` من التكوين لحل هذه المشكلة. بعد إزالة هذا الأمر، من الممكن إعادة تحميل الموجه دون رسالة الخطأ.

مشكلات الذاكرة

إستهلاك الذاكرة

عندما تعمل مع محولات Cisco Catalyst 3750 switches، قد تتلقى رسائل `SYS-2-MALLOCFAIL` بسبب حدوث تسريب في الذاكرة أو مشكلة في التجزئة. تشير هذه الرسالة إلى أن العملية غير قادرة على العثور على كتلة كبيرة بشكل كافٍ من الذاكرة المتجاورة. تحاول عملية إدخال IP الحصول على 1028 بايت من تجمع ذاكرة المعالج، كما هو موضح في هذا المثال:

```
,SYS-2-MALLOCFAIL: Memory allocation of 1028 bytes failed from 0x601617A4%
pool Processor, alignment 0 -Process= "IP Input", ipl= 2, pid= 21
الأسباب المحتملة لرسائل الخطأ هذه هي:
```

- استخدام الذاكرة العادية
- تسريبات الذاكرة
- تجزئة الذاكرة

وبشكل عام، تحدث أخطاء الفشل بسبب مشكلة في الأمان، مثل الفيروسات المتنقلة أو الفيروسات التي تعمل في شبكتك. ومن المحتمل أن يكون هذا هو السبب بوجه خاص في حالة عدم حدوث تغييرات حديثة على الشبكة، مثل ترقية محول IOS. عادة، يمكن أن يؤدي تغيير التكوين، مثل إضافة سطور إضافية إلى قوائم الوصول الخاصة بك، إلى تخفيف آثار هذه المشكلة. تحتوي صفحة [إرشادات أمان Cisco وإشعارات Cisco](#) على معلومات حول اكتشاف الأسباب الأكثر احتمالاً والحلول البديلة المحددة.

إذا تم تسجيل رسائل `SYS-2-MALLOCFAIL`، فقم بتنفيذ الخطوات التالية:

1. أستخدم الأمر `show version` للتحقق من أن المحول يحتوي على ذاكرة DRAM كافية لدعم برنامج Cisco IOS software.

```
3750-Stk#show version
Cisco IOS Software, C3750 Software (C3750-IPBASE-M), Version 12.2(25)SEC2
(RELEASE SOFTWARE (fc1
Copyright (c) 1986-2005 by Cisco Systems, Inc
Compiled Wed 31-Aug-05 08:45 by antonino
```

```
ROM: Bootstrap program is C3750 boot loader
,BOOTLDR: C3750 Boot Loader (C3750-HBOOT-M) Version 12.2(25r)SEC
(RELEASE SOFTWARE (fc4
```

```
SW1-3750 uptime is 6 hours, 32 minutes
System returned to ROM by power-on
"System image file is "flash:/c3750-ipbase-mz.122-25.SEC2.bin
```

```
cisco WS-C3750G-24T (PowerPC405) processor (revision L0) with 118784K/12280K
.bytes of memory
```

Output suppressed ---!

يتم تشغيل المحول باستخدام وحدة ذاكرة DRAM سعة 128 ميجابايت (118784k/12280k بايت). لسوء الحظ، لا تدعم المحولات من السلسلة Catalyst 3750 ترقية DRAM. للتحقق من الحد الأدنى لمتطلبات الذاكرة لبرنامج Cisco IOS، قم بقص إخراج الأمر `show version` ولصقه في [أداة Cisco CLI Analyzer](#) (محلل واجهة سطر الأوامر من Cisco) (لعملاء المسجلين فقط). اتبع الارتباط المتوفر في Cisco IOS Image Software Advisor - قسم اسم صورة IOS في إخراج التحليل.

2. تحتوي بعض التطبيقات على ميزات، مثل ميزة اكتشاف تعقب المستخدم (UT) ل Cisco Works، والتي يمكن أن ينتج عنها حالات انخفاض في الذاكرة ما لم يتم إصدار الأمر `ip cef`.
3. يمكن أن تحدث حالات فشل تخصيص الذاكرة بسبب خطأ في تسريب الذاكرة أو بسبب تجزئة الذاكرة. في هذه الحالة، قم بتحليل إخراج الأمر `show memory` باستخدام أداة [Cisco CLI Analyzer](#) (محلل واجهة سطر الأوامر من Cisco) (للعلماء المسجلين فقط).
4. لتحديد ما إذا كان قد حدث تجزئة، قم بإصدار الأمر `show memory summary` لمقارنة الحقول الأكبر حجماً والحقول الحرة. حدث التجزئة إذا كان الرقم الموجود في الحقل الأكبر أصغر بكثير من الرقم الموجود في الحقل الحر. وذلك لأن أكبر حقل يشير إلى أكبر كتلة ذاكرة حرة متصلة ويجب أن تكون عادة قريبة من الذاكرة الحرة، كما هو موضح في هذا المثال:

```
SW1-3750#show memory summary
(Head      Total(b)  Used(b)    Free(b)    Lowest(b)  Largest(b)
Processor  18AA068    95772568  24384312  71388256   68313048   69338560
I/O        7400000    12574720  9031656   3543064    3499232    3535816
Output suppressed ---!
```

- هذا وصف موجز للحقول: Total هو إجمالي الذاكرة المخصصة للمعالج أو ذاكرة الإدخال/الإخراج. لا تتضمن هذه القيمة مقدار الذاكرة التي تم التعامل معها من قبل برنامج Cisco IOS software.Use هو مقدار الذاكرة المستخدم وقت إصدار الأمر. Free هو مقدار الذاكرة الحرة المتاحة وقت إصدار الأمر. هو أقل مقدار من الذاكرة متوفر منذ آخر إعادة تحميل. قدر من الذاكرة المتصلة المجانية في وقت إصدار الأمر. يجب أن يكون هذا عادة قريباً من الذاكرة الحرة. يشير الرقم الصغير بالمقارنة بالذاكرة الحرة إلى التجزئة.
5. لتحديد ما إذا تم حدوث تسريب في الذاكرة، قم بالتقاط إخراج الأمر `show memory summary` عدة مرات على فواصل زمنية منتظمة. تعتمد الفواصل على طول الوقت الذي يستغرقه ظهور حالات فشل تخصيص الذاكرة. إذا بدأ المفتاح عرض الخطأ بعد أربعة أيام، بعد ذلك واحد أو إثنان قبض يومياً يكفي لإنشاء نمط. إذا انخفضت الذاكرة الحرة بشكل مضطرب، فقد يحدث تسرب في الذاكرة. يحدث تسريب الذاكرة عندما تقوم عملية بأخذ الذاكرة واستخدامها، ولكنها لا تقوم بإطلاق الذاكرة مرة أخرى إلى النظام. لتحديد العملية التي أدت إلى المشكلة، قم بإصدار الأمر `show process memory` وقم بتنفيذ الخطوات التالية: لتحديد أي عملية لا تقوم بتحرير الذاكرة مرة أخرى إلى النظام، قم بالتقاط الأمر `show process memory` عدة مرات على فواصل زمنية منتظمة. العددين المستخدمان لهذا الالتقاط هما "متحرر" و"إحتجاز". في حالة زيادة عداد الاحتجاز لعملية ما، وعدم زيادة العداد الذي تم تحريره، فقد تكون هذه العملية هي السبب في تسريب الذاكرة. بمجرد تحديد العملية، ارجع إلى [أداة البحث عن الأخطاء \(العلماء المسجلون\)](#) فقط للبحث عن أي مشاكل في تسريب الذاكرة. تتعلق هذه المشكلة بالعملية التي تؤثر على برنامج Cisco IOS software المثبت حالياً على المحول.

يشير مساعد الشبكة من Cisco إلى أنه يتعذر الوصول إلى المحول

عند الوصول إلى صفحة ويب للمحول أو عبر برنامج Telnet، يفيد مساعد الشبكة من Cisco بأن المحول غير قابل للوصول.

ك workaround، reboot، in order to صحت المشكلة. يقترن هذا النوع من المشاكل عادة بتسريبات الذاكرة. لتحديد العملية التي تحمل الذاكرة، يتم إدخال وحدة التحكم إلى المحول وتحليل إخراج الأمر `show process memory ted` ل 3 مرات في الفاصل الزمني لكل 5 دقائق.

إستهلاك غير متوقع للذاكرة في عملية الخلفية CEF IPC

عند تجميع محولات Catalyst 3750 switches، يتم تعطيل توجيه IP في المحول، وتغييرات مدير المكس، ويحدث تسريب بطيء ومستمر للذاكرة في عملية الخلفية IPC لإعادة التوجيه السريع (CEF) Cisco). وثقت هذا إصدار في ال Cisco بق [CSCsc59027](#) id (يسجل زبون فقط).

لحل هذه المشكلة، قم بتمكين ip routing أو ترقية برنامج المحول إلى إصدار Cisco IOS الذي لم يتأثر بالخطأ.

٪حدث خطأ أثناء فتح ذاكرة الفلاش:/(الجهاز أو المورد مشغول)

بعد الترقية إلى برنامج Cisco IOS الإصدار 12.2(25)SED، يمكنك تجربة المشاكل مع Flash (الذاكرة المؤقتة) أو ذاكرة NVRAM واستقبال رسالة الخطأ هذه:

```
(Error opening flash:/ (Device or resource busy%  
الأعراض الملحوظة في هذه السيناريوهات هي:
```

- يمكن أن تحدث عملية إعادة تحميل غير متوقعة إذا تمت إعادة ترقيم المحول باستخدام أمر إعادة ترقيم المحول.
- يبدو أن نظام الملفات يعطل، ويتم عرض إحدى رسائل الخطأ التالية:

```
Switch#dir  
/:Directory of flash  
(Error opening flash:/ (Device or resource busy%  
أو  
Switch#copy flash:config.text flash:config.also.text  
?[Destination filename [config.also.text  
i28f128j3_16x_write_bytes: command sequence error  
,flashfs[1]: writing to flash handle 0x2411CD8, device 0, offset 0x520000  
length 0x208: Operation Failed  
{flashfs[1]: sector ptr: {0x29, 0xA3  
(Error opening flash:config.also.text (I/O error%  
أو  
:Switch(config)#boot system flash  
c3750-ipservices-mz.122-25.SEC/c3750-ipservices-mz.122-25.SEC.bin/  
,i28f128j3_16x_erase_sector: timeout after 593 polling loops  
and 0x393AC7D usecs  
bs_open[2]: Unable to erase boot_block 0  
vb:: I/O error
```

وثقت هذا إصدار في ال Cisco بق [CSCsc41813](#) id (يسجل زبون فقط). لحل هذه المشكلة، يمكنك ترقية برنامج المحول إلى إصدار Cisco IOS الذي لا يتأثر بالخطأ.

إستثناء تصحيح الأخطاء (يمكن أن يكون إلغاء مرجع مؤشر NULL)

مادة حفازة 3750 sery مفتاح أن يركض cisco ios نظام برمجية reload مع debug (NULL) خطأ رسالة في ال.log.

الأسباب المحتملة لرسالة الخطأ هي:

- تسريب الذاكرة في عملية الخلفية CEF. للحصول على معلومات حول كيفية حل هذه المشكلة، راجع [إستهلاك الذاكرة غير المتوقع في عملية الخلفية CEF](#).
- اكتشاف الأجهزة التي يتم تشغيلها. تحدث هذه المشكلة عندما يتم الكشف عن الجهاز الذي تم تشغيله أو تصنيفه كفتنة متجاوزة للتيار. وثقت هذا إصدار في Cisco بق [CSCsa72400](#) id (يسجل زبون فقط). لحل هذه المشكلة، لا تقم بتوصيل أجهزة IEEE 802.3af غير القياسية المشغلة (أو حتى الكبلات السيئة أو كابلات الاسترجاع) بالمحول، لأن المحول يمكن أن يكتشف الفتنة بشكل غير صحيح. يمكنك أيضا ترقية برنامج المحول إلى إصدار Cisco IOS الذي لا يتأثر بالخطأ.

معلومات ذات صلة

- [أستكشاف الأخطاء وإصلاحها باستخدام وحدة المعالجة المركزية \(CPU\) عالية للمحولات من السلسلة Catalyst 3750](#)
- [ترقية برنامج Catalyst 3750 في تكوين مكّس باستخدام واجهة سطر الأوامر](#)
- [إنشاء حزم Catalyst 3750 Switch وإدارتها](#)
- [المحولات Cisco Catalyst 3750 Series Switches](#)

- دعم منتجات المحولات
- دعم تقنية تحويل شبكات LAN
- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبل او
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف انءمچال مچرئى. ةصاغل مهتبل ب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لاعل وه
ىل اءمءاد ةوچرلاب يصوت وتامچرتل هذه ةقد نع اهتيل وئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارل) يلصلأل يزىلچنل دن تسمل