

يضع صيخرتلإ يف مداخلا رطس يوتحي نأ بجي "this_host ANY" أطخلا ةلاسر عاطخأ فاشكتسأ Nexus 7000 Series Switches تالوحمل اهحالصإو

المحتويات

[المقدمة](#)

[المشكلة](#)

[الحل](#)

المقدمة

يصف هذا المستند مشكلة تمت مصادفتها عند محاولة تثبيت ترخيص على محول من السلسلة Cisco Nexus 7000 Series، ويقدم حلاً للمشكلة.

المشكلة

عندما تحاول تثبيت ترخيص على محول من السلسلة Nexus 7000 من خلال الأمر `install license`، يقوم المحول بإرجاع هذا الخطأ:

```
Nexus7k# install license bootflash:MDSxxxxxxxxx.lic
:Installing license failed
"SERVER line in license should have "this_host ANY
```

الحل

يشير هذا الخطأ إلى وجود مشكلة في التنسيق مع ملف الترخيص، عادة مع حروف إرجاع النقل المفقودة. لحل هذه المشكلة، قم بتحرير ملف الترخيص باستخدام هذا الإجراء:

1. افتح ملف `lic` باستخدام محرر نصي.
2. قم بنسخ ولصق محتويات الملف في ملف نصي جديد.
3. تأكد من أن النص منسق بشكل مشابه لما يلي:

```
SERVER this_host ANY
VENDOR cisco
\ INCREMENT FM_SERVER_PKG cisco 1.0 permanent uncounted
=VENDOR_STRING
```

```
\
\ HOSTID=VDH=xxxxxxxxxxxxxxxx
```

SIGN=xxxxxxxx "

ملاحظة: في برنامج الترخيص، ينبغي استخدام مرجعات النقل بعد "ANY" و"cisco" قبل بدء "INCREMENT".

4. حفظ الملف كنوع كل الملفات (تشفير ANSI).

5. انسخ الملف الجديد إلى ذاكرة التمهيد المؤقتة (bootflash) الخاصة بالمحول، وحاول تثبيته مرة أخرى باستخدام الأمر `install license`. ملاحظة: باستخدام برنامج نظام تشغيل Nexus (NX-OS) الإصدار 6.2 والإصدارات الأحدث، سيقوم المحول تلقائياً بتصحيح تنسيق ملف الترخيص قبل الشروع في تثبيت الترخيص عند تنفيذ الأمر `install license` باستخدام الكلمة الأساسية `تهيئة` إختيارية. لمزيد من التفاصيل، راجع معرف تصحيح الأخطاء من Cisco [CSCtq89835](#) - يجب أن يعمل ملف الترخيص حتى إذا تمت معالجته من خلال MAC.

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومجم مادختساب دن تسمل اذ Cisco تمچرت
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معد ىوتحم ميدقتل ةيرشبلاو
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچرئ. ةصاخلا مهتغب
Cisco يلخت. فرتممچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىل إامءاد عوچرلاب ي صؤتو تامچرتل هذه ةقد نع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارلا) يلصلأل يزىلچنل دن تسمل