

Limpar Alertas de Imagens Excluídas

Contents

[Introdução](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Informações de Apoio](#)

[Métodos de Troubleshooting](#)

[Reinstalar pacote de pacote](#)

[Excluir política](#)

[Modificar Versão do Pacote](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introdução

Este documento descreve três métodos para limpar alertas excluídos por imagem no Domínio do Unified Computing System Manager.

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Domínio do Unified Computing System Manager (UCSM).

Componentes Utilizados

- UCS Manager
- Gerenciamento de políticas no UCSM.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

As mensagens de erro excluídas por imagem são causadas pela remoção de pacotes de pacotes de firmware que ainda são referenciados em um pacote de firmware de host.

Severity	Code	ID	Affected object	Cause	Last Transition	Description
▼	F0436	66868901	org-root/fw-host-pa...	image-deleted	2023-11-16T16:09:20Z	adaptor image with v...
▼	F0436	66868899	org-root/fw-host-pa...	image-deleted	2023-11-16T16:09:20Z	adaptor image with v...
▼	F0436	66868897	org-root/fw-host-pa...	image-deleted	2023-11-16T16:09:20Z	adaptor image with v...
▼	F0436	66868895	org-root/fw-host-pa...	image-deleted	2023-11-16T16:09:20Z	adaptor image with v...
▼	F0436	66868903	org-root/fw-host-pa...	image-deleted	2023-11-16T16:09:20Z	host_controller_ims...

Total: 104 Selected: 1

Details

Summary	Properties
Severity : ▼ Major/None	Affected object : org-root/fw-host-pack-test_HRP/pack-image-Cisco Systems Inc[UCSB-VIC-M84-4P]adaptor
Last Transition : 2023-11-16T16:09:20Z	Description : adaptor image with vendor Cisco Systems Inc, model UCSB-VIC-M84-4P and version 5.2(3e) is deleted
Actions	ID : 66868901 Type : management
Acknowledge Fault	

Métodos de Troubleshooting

Reinstalar pacote de pacote

Etapa 1. Faça o download do pacote de software em software.cisco.com.

Etapa 2. Para ver a falha de imagem excluída, navegue até a guia Equipment > Faults e selecione o alerta.

Severity	Code	ID	Affected object	Cause	Last Transition	Description
▼	F0436	66868901	org-root/fw-host-pa...	image-deleted	2023-11-16T16:09:20Z	adaptor image with v...
▼	F0436	66868899	org-root/fw-host-pa...	image-deleted	2023-11-16T16:09:20Z	adaptor image with v...
▼	F0436	66868897	org-root/fw-host-pa...	image-deleted	2023-11-16T16:09:20Z	adaptor image with v...
▼	F0436	66868895	org-root/fw-host-pa...	image-deleted	2023-11-16T16:09:20Z	adaptor image with v...
▼	F0436	66868903	org-root/fw-host-pa...	image-deleted	2023-11-16T16:09:20Z	host_controller_ims...


Total: 104 Selected: 1

Details

Summary	Properties
Severity : ▼ Major/None	Affected object : org-root/fw-host-pack-test_HRP/pack-image-Cisco Systems Inc[UCSB-VIC-M84-4P]adaptor
Last Transition : 2023-11-16T16:09:20Z	Description : adaptor image with vendor Cisco Systems Inc, model UCSB-VIC-M84-4P and version 5.2(3e) is deleted
Actions	ID : 66868901 Type : management
Acknowledge Fault	

The name of host firmware policy referencing deleted image

Etapa 3. Navegue pela guia Equipment > Firmware Management > Downloads tasks e clique em Add próximo à parte inferior da tela para fazer o download do pacote.

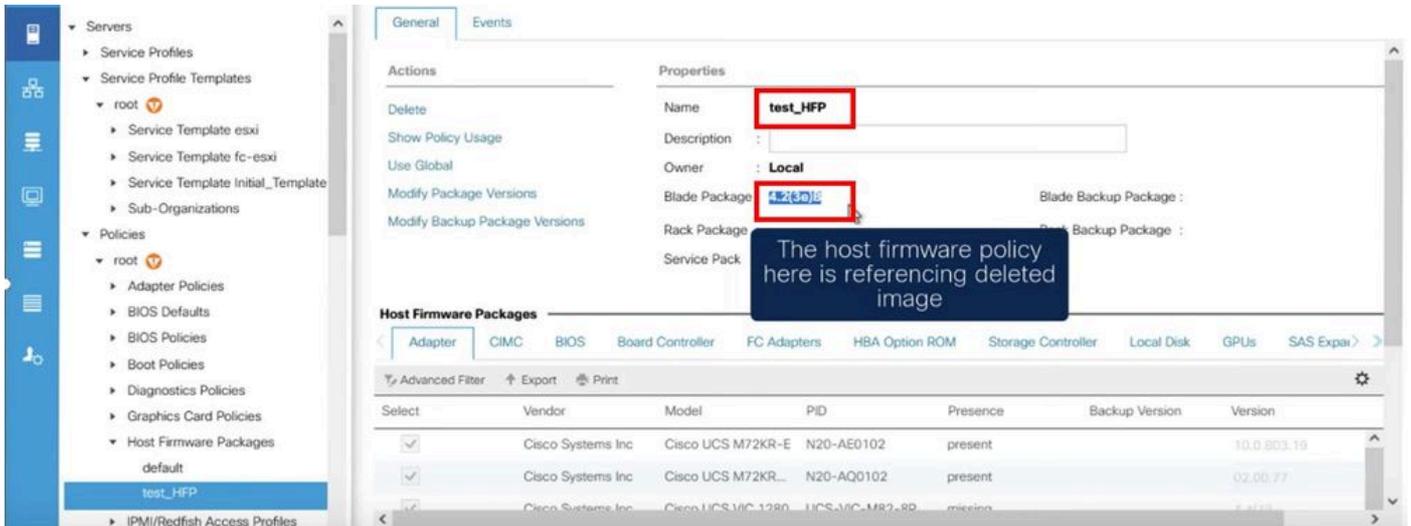

Download Firmware

Location of the Image File:


Local File System Remote File System

Filename : **ucs-k9-bundle-b-...ies.4.2.3e.B.bin**

Re-download the package


Excluir política

Etapa 1. Navegue até a política específica à qual o objeto afetado está fazendo referência.

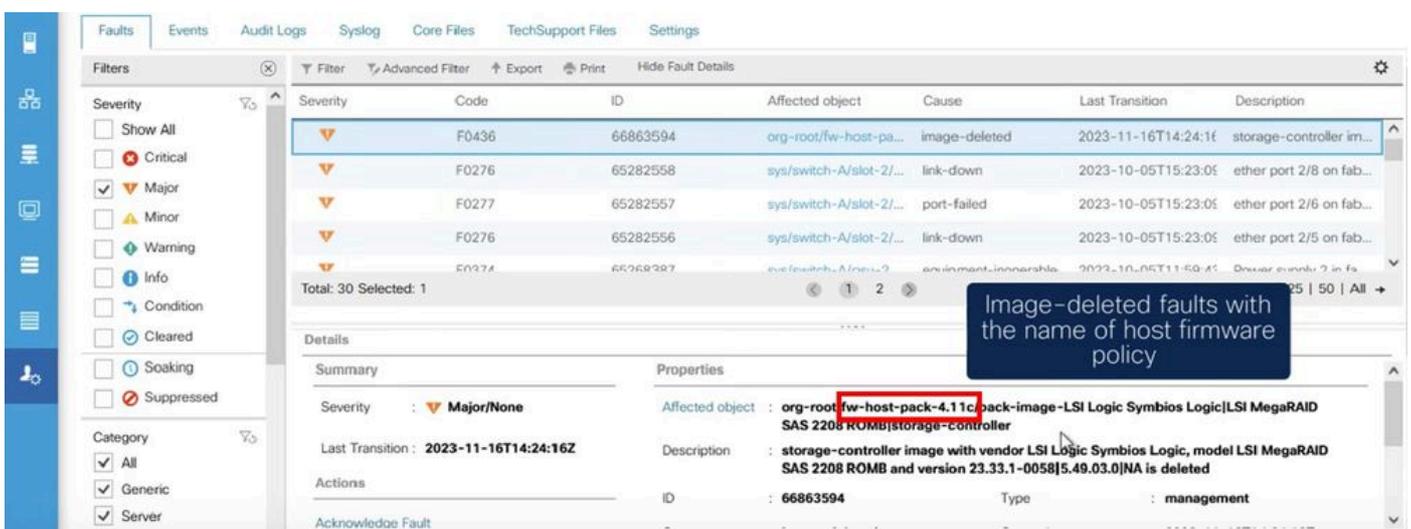

Etapa 2. Navegue pela guia Servers > Policies > Host Firmware Packages e selecione a política afetada.

Etapa 3. Na política afetada selecionada anteriormente, clique em "Mostrar uso da política" para confirmar se nenhum perfil de serviço ou modelo atual está usando essa política.

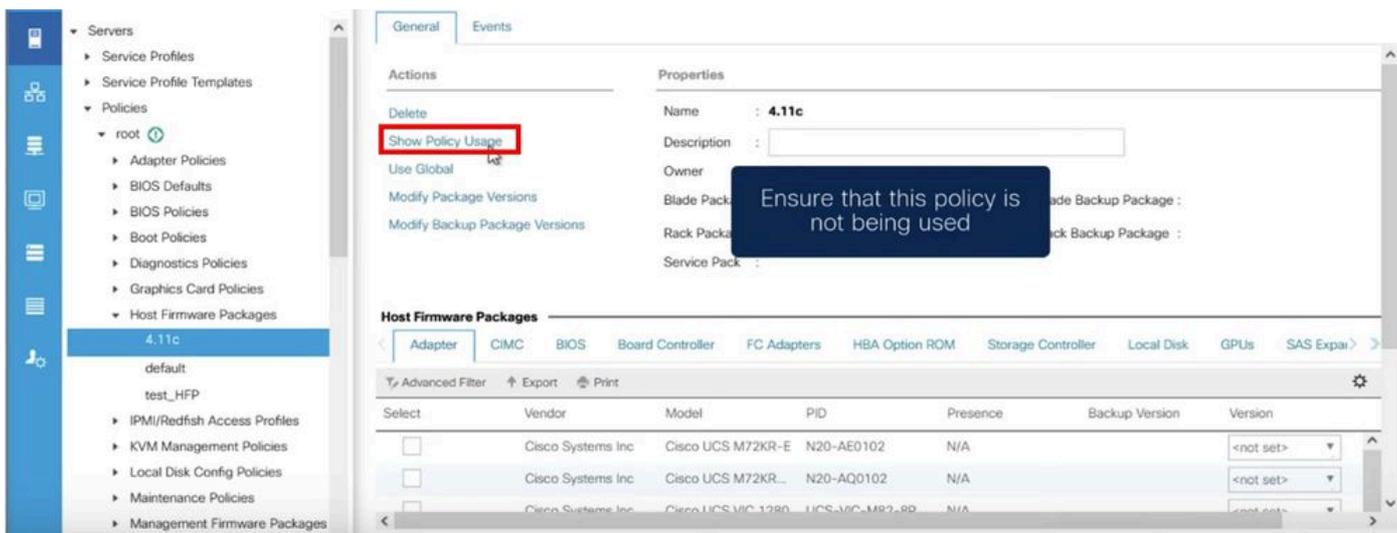

Service Profiles/Templates Including 4.11c

Service Profiles/Templates

The policy 4.11c is included in the service profiles/templates listed in the table below.


Advanced Filter Export Print

Name	Assoc State	Overall Status	Server
------	-------------	----------------	--------

No data available

Ensure that this policy is not being used

Etapa 4. Selecione delete.

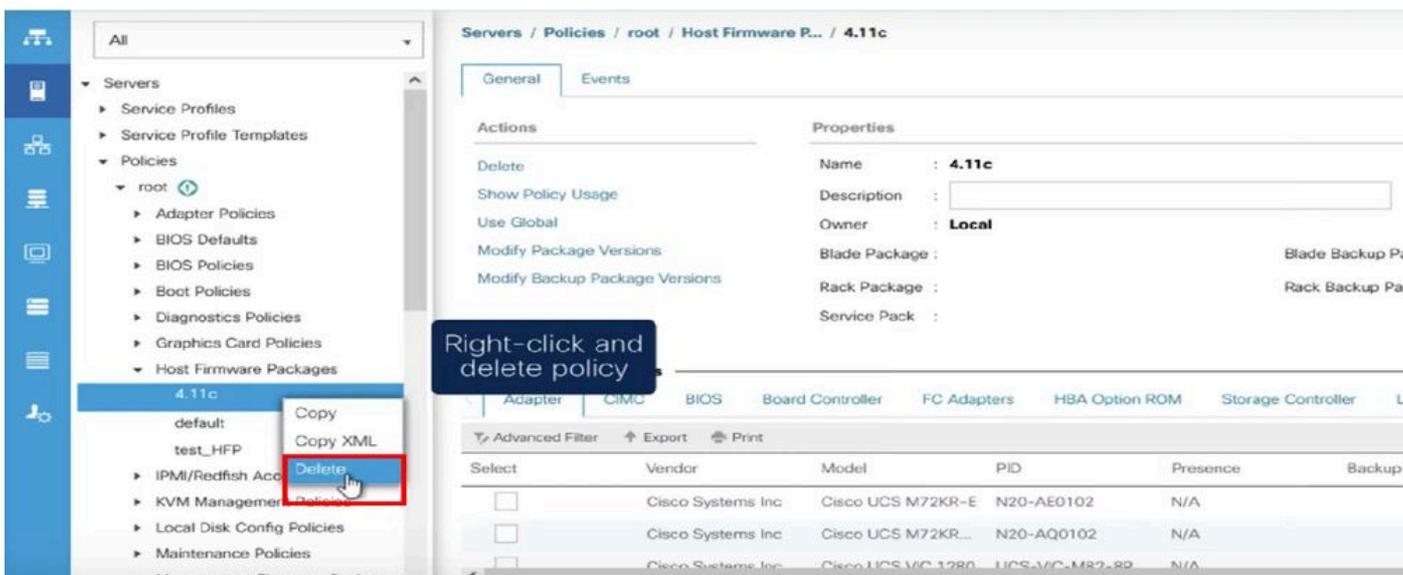






Observação: como prática recomendada, certifique-se de que a versão do pacote não esteja em uso no momento em nenhum modelo de perfil de serviço selecionando show policy usage. Se não estiver em uso, continue para excluir a política clicando com o botão direito do mouse nela e selecionando excluir.

Modificar Versão do Pacote

Etapa 1. Navegue pela guia Servers > Policies > Host Firmware Packages > No painel direito, selecione a política afetada e clique em Info.

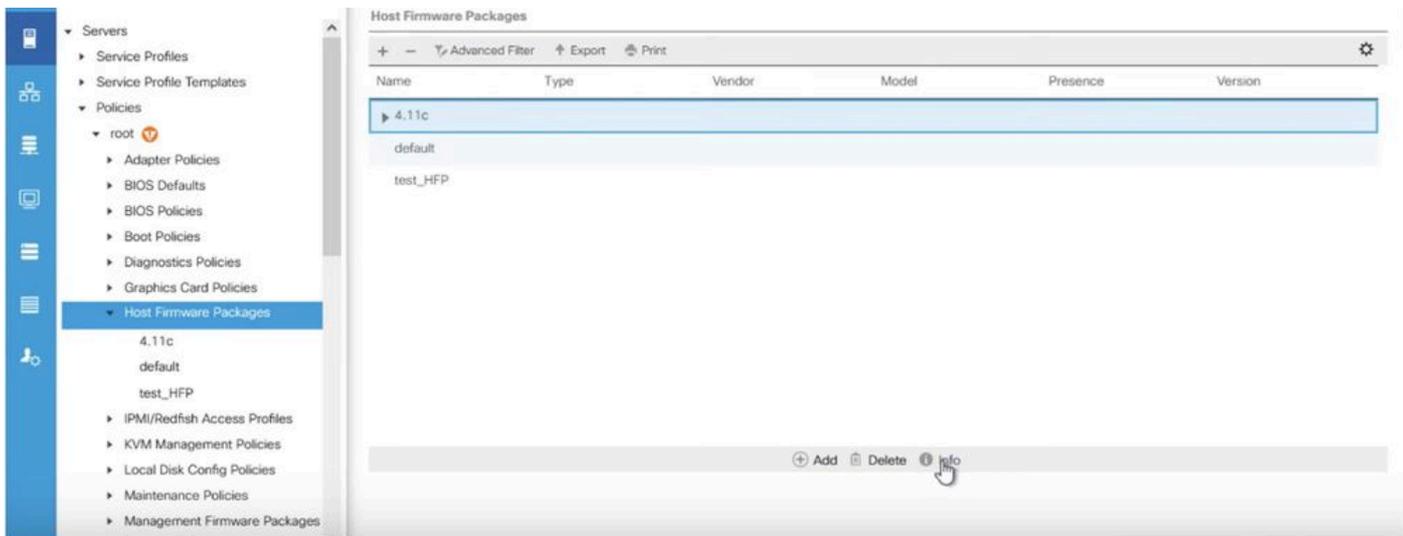

Etapa 2. Na política afetada selecionada anteriormente, clique em "Show policy Usage" para confirmar se nenhum perfil de serviço atual ou modelo está usando essa política.

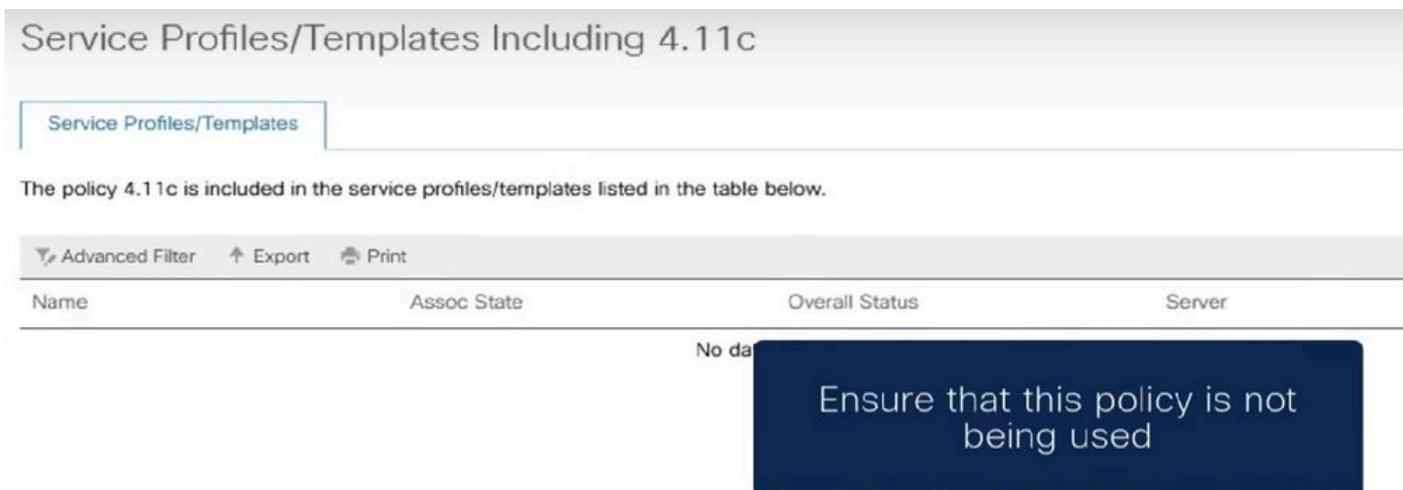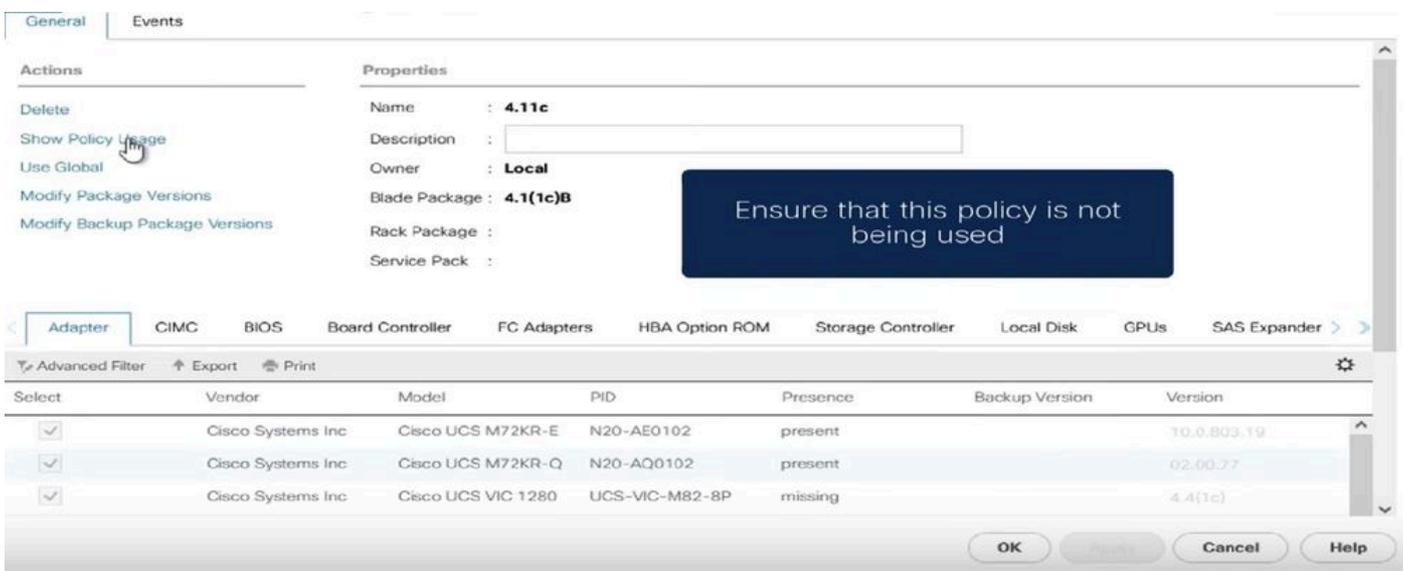

Etapa 3. Selecione "Modify Package Versions" e, remova ou substitua o pacote de pacote de

blade ou rack ao qual ele faz referência, depois escolha "Apply" para salvar as alterações.

Properties for: 4.110 Modify Package Versions

Blade Package :

Rack Package :

Service Pack : 4.1(3b)B


The images from Service Pack will take precedence over the images from Blade or Rack Package

Excluded Components:

- Adapter
- BIOS
- Board Controller
- CIMC
- FC Adapters
- Flex Flash Controller
- GPUs
- HBA Option ROM
- Host NIC
- Host NIC Option ROM
- Local Disk
- NVME Mswitch Firmware
- PSU

Set it to <not set> or to the correct version that exist

OK Apply Cancel Help

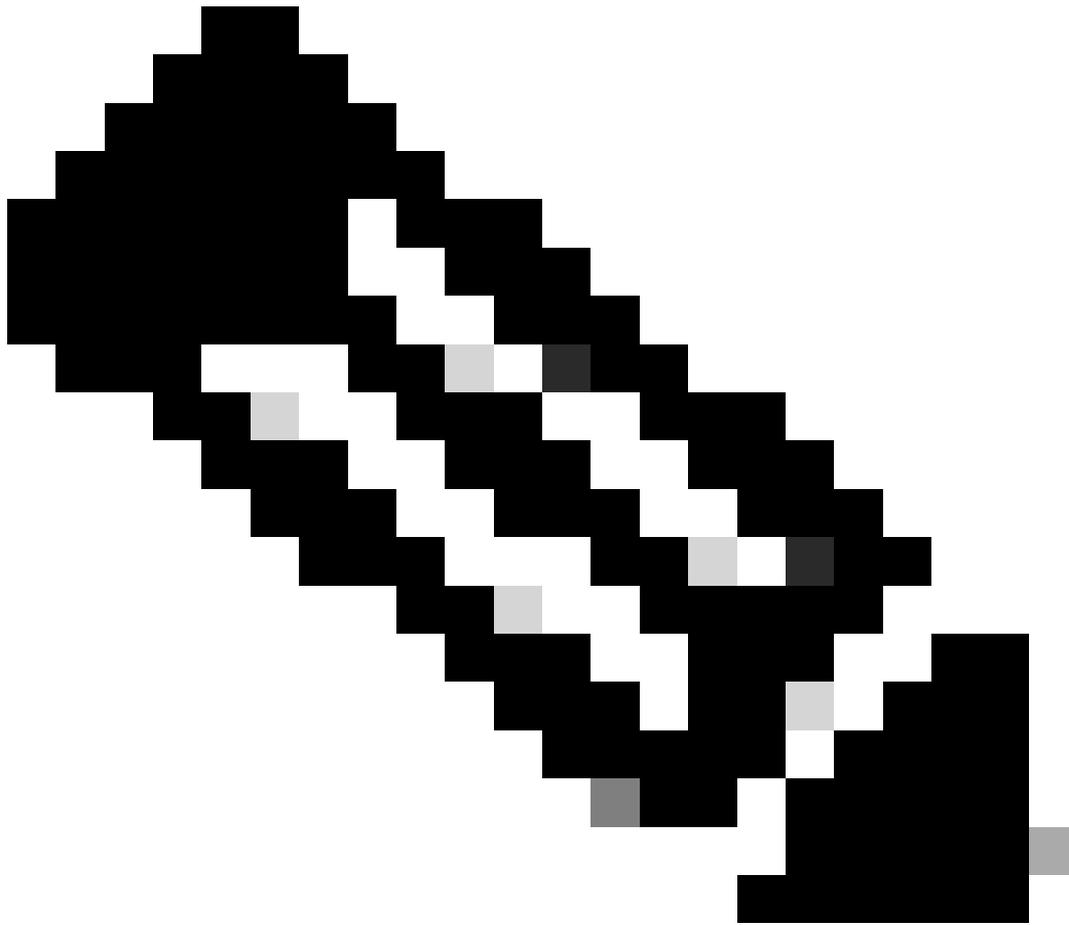

Observação: as etapas de solução de problemas mencionadas anteriormente não causam interrupções.

Informações Relacionadas

[Limpar vídeo de alertas "Imagem excluída"](#)

[Gerenciando pacotes de firmware de host](#)

software.cisco.com

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.