Identificar e Solucionar Problemas de Alimentação pela Ethernet nos Switches Catalyst 9000

Contents

Introduction **Prerequisites Requirements Componentes Utilizados** Informações de Apoio Modelos de switch PoE Terminology Classe de PoE LEDs PoE nas portas do switch Diretrizes gerais de solução de problemas Verificar as condições e os sintomas ambientais Verificar as especificidades do dispositivo elétrico e do switch Problemas comuns de PoE Cenários de dispositivos alimentados por terceiros Syslog, explicações e ações comuns de PoE Saídas e coleta de dados de PoE Syslog de PoE Status POST Inline Power e orçamento Diagnóstico de PoE **Troubleshooting Avançado** Depurações de InlinePower (ILP) para PoE Coleta de dados específicos do Catalyst 9200 Coleta de dados específicos do Catalyst 9300 Coleta de dados específicos do Catalyst 9400 Último recurso/etapas de recuperação invasiva Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve como solucionar problemas de Power over Ethernet (PoE) em plataformas de switching com capacidade para PoE do Catalyst 9000.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

•Catalyst 9000 Series Switches

Power over Ethernet

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas. O PoE oferece suporte aos modelos de switch e placa de linha compatíveis com PoE na linha de produtos Catalyst 9200, Catalyst 9300 e Catalyst 9400. As saídas de exemplo neste documento são baseadas em várias versões de software e hardware da linha de produtos Catalyst 9000.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

Os switches Catalyst 9000 são compatíveis com diferentes tipos de padrões PoE.

·Dispositivos PoE pré-padrão são detectados e classificados na camada 1 por switch do dispositivo de camada física (PHY), a energia é fornecida em um nível padrão e/ou níveis de energia mais altos são negociados com o Cisco Discovery Protocol (CDP).

• Os dispositivos elétricos (PDs) IEEE 802.3af (PoE) e 802.3at (PoE +) são detectados por um controlador PoE no switch/placa de linha Catalyst 9000 (às vezes, há mais de um), e o nível de alimentação apropriado pode ser especificado antes da ativação usando a classificação IEEE, bem como negociado posteriormente.

·A detecção de dispositivos Cisco UPoE (Universal Power over Ethernet) e as funções de classificação são iguais às baseadas em padrões, mas o limite de 30W é elevado para 60W por negociação (pós-inicialização) através do Link Layer Discovery Protocol (LLDP) para obter alimentação em linha sobre fios adicionais.

·O Cisco UPoE+ é baseado no IEEE 802.03bt e está disponível em produtos Catalyst 9000 seletivos e pode fornecer até 90W por porta.

Modelos de switch PoE

• Os switches Catalyst 9000 e as placas de linha com "P" na ID do produto são compatíveis com PoE+ em um grupo de portas ou todas as portas. Por exemplo, C9200L-48P-4G, C9200-24P, C9300-48P, C9400-LC-48P, etc.

• Os switches Catalyst 9000 e as placas de linha com "U" na ID do produto são compatíveis com UPoE em um grupo de portas ou todas as portas. Por exemplo, C9300-24U, C9400-LC-48UX e assim por diante.

• Os switches Catalyst 9000 e as placas de linha com "H" na ID do produto são compatíveis com UPoE+ em um grupo de portas ou todas as portas. Por exemplo, C9300-48H, C9400-LC-48H, etc.

Observação: o recurso PoE sozinho não garante a atribuição de PoE. Consulte a folha de dados para obter outras restrições e requisitos, como intervalo de portas suportado, fontes de alimentação necessárias, versão mínima do software, etc.

Terminology

• PoE – Power over Ethernet

• PoE+ – O padrão PoE+ aumenta a potência máxima que pode ser consumida por um dispositivo elétrico de 15,4 para 30 W por porta

• UPoE – PoE universal. Tecnologia proprietária da Cisco que estende o padrão PoE IEEE 802.at para fornecer a capacidade de fonte de até 60W de potência por porta

·IF_ID - Identificador de Interface, valor interno exclusivo que representa uma interface específica

- Gerenciador de plataforma Componente de software interno no Cisco IOS® XE
- Gerenciador de chassi Componente de software interno no Cisco IOS® XE

 IOMD – Driver do módulo de entrada e saída. Componente de software interno no Cisco IOS® XE

• MCU – Micro Controller Unit

·Dispositivo alimentado por PD (telefones IP, pontos de acesso, câmeras e assim por diante).

• PSE – Equipamento de fornecimento de energia, como um switch Catalyst 9000 compatível com PoE.

Classe de PoE

O equipamento Cisco PoE baseado em padrões está em conformidade com os padrões IEEE para cinco classificações de energia para dispositivos elétricos. Quando o switch PoE da Cisco detecta um dispositivo alimentado e concede uma solicitação de energia, o switch pode ajustar o orçamento de energia (energia disponível) de acordo com a classificação IEEE do dispositivo alimentado.

As classes de PoE descrevem um intervalo de potência usado por um dispositivo específico. Alguns dispositivos elétricos exigem mais energia que outros, e as classes de energia permitiram que os switches gerenciassem o orçamento de energia ou a energia disponível. Quando um dispositivo elétrico é detectado e sua classe é identificada, o switch aloca (reserva) o intervalo de potência apropriado.

O switch pode determinar a classe de potência IEEE do dispositivo alimentado por meio da aplicação de 20V DC à linha e, em seguida, a medição do fluxo de corrente resultante. Dispositivos alimentados compatíveis com IEEE produzem um fluxo de corrente muito específico em resposta ao 20 VDC aplicado pelo switch.

Classe	Nível máximo de energia
Classe	necessário no dispositivo
0 (status de classe	15.4 W

desconhecido)	
1	4 W
2	7 W
3	15.4 W
4	30 W
5	45 W
6	60 W
7	75 W
8	90 W

LEDs PoE nas portas do switch

Esta tabela explica o significado do status da cor do LED no switch.

Cor	Descrição
	O modo PoE não está selecionado. Nenhuma das portas
Off	10/100/1000 teve a alimentação negada ou está em uma
	condição de falha.
) (a mal a	O modo PoE é selecionado, e os LEDs (LEDs, light emit
verde	diode) da porta mostram o status do modo PoE.
	O modo PoE não está selecionado. Pelo menos uma das
Âmbar	portas 10/100/1000 teve a alimentação negada ou pelo
intermitente	menos uma das portas 10/100/1000 tem uma falha no
	modo PoE.

Diretrizes gerais de solução de problemas

Verificar as condições e os sintomas ambientais

• O dispositivo elétrico (PD) em questão não liga ou liga brevemente e depois desliga?

·O problema começou durante a instalação inicial ou começou um período em que o dispositivo funcionava normalmente?

·Se o problema começou depois que o dispositivo ligado funcionou normalmente, o que mudou? Houve alterações de hardware ou software? Alterações ambientais (temperatura, umidade, fluxo de ar etc.)? Alterações elétricas? (manutenção, interrupção, interferência etc.)

• Ocorreu algo na rede local quando o problema aconteceu? Use o comando 'show logging' para revisar o registro do switch e as interceptações do protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol) (se configurado). Nesse caso, poderia estar relacionado a outro problema específico dessa rede local?

• O problema ocorre em uma hora específica do dia ou da noite? Nesse caso, há alterações ambientais/elétricas conhecidas nessa hora/dia específico?

• Algum evento de rede foi observado ao mesmo tempo? Uma inundação de tráfego, tempestade, loop, maior congestionamento da rede, utilização de recursos mais alta que o normal (CPU, interfaces, etc.) poderia levar à perda temporária de conectividade entre PD e outro elemento da rede, o que pode fazer com que o PD reinicialize.

Verificar as especificidades do dispositivo elétrico e do switch

·Que tipo de dispositivo é usado (Cisco legacy, 802.3af, 802.3at, UPOE?) e a variante do Catalyst 9000 em questão suporta esse tipo?

• Há energia em linha suficiente disponível na fonte de alimentação do respectivo membro do switch/placa de linha?

• Todas as portas de um membro do switch/placa de linha não fornecem PoE ou apenas algumas?

• E as portas em diferentes controladores PoE no mesmo switch/placa de linha? (Os modelos que não são UPoE têm 4 portas por controlador e os modelos UPoE têm 2 portas por controlador)

• Mais de um membro do switch/placa de linha de um chassi/pilha foi afetado?

·Somente portas recém-conectadas não fornecem PoE e as portas já conectadas operam corretamente no mesmo membro do switch/placa de linha?

·Se uma das portas já conectadas (status de PoE OK) no mesmo membro do switch/placa de linha for devolvida (desligada/não desligada), a funcionalidade de PoE será interrompida ou continuará funcionando bem?

- A conectividade de dados é afetada ou se trata apenas da funcionalidade PoE?
- O problema está restrito a um tipo/modelo de DP?

·Alguma mensagem de syslog PoE foi vista?

·Quais são os modelos de switch, os tipos de placas de linha e os PDs usados?

· 'show power inline [detail]' reflete com precisão o status de energia na porta?

Problemas comuns de PoE

Não há PoE em apenas uma porta

Etapa 1: Verifique se o dispositivo ligado funciona em outras portas e se o problema está em apenas uma porta.

Etapa 2: use os comandos "show run" e "show interface status" para verificar se a porta não está desligada ou no modo err-disabled.

Etapa 3: use o comando "show run" para verificar se a interface power inline never não está configurada na porta.

Etapa 4: verificar se o cabo Ethernet do telefone para a porta do switch está em boas condições. Conecte um dispositivo Ethernet não PoE em boas condições (como um computador) e use o mesmo cabo Ethernet a uma porta conhecida que funcione, e verifique se ele estabelece um link e troca tráfego com outro host. Se necessário, substitua o cabo. Etapa 5: Verifique se o comprimento total do cabo do painel frontal do switch para o dispositivo alimentado não é superior a 100 metros. 100 m incluem o comprimento do cabo entre as duas extremidades do patch panel (se estiver em uso).

Etapa 6: Se o patch panel estiver em uso, conecte o dispositivo ligado diretamente à porta do switch para eliminar um problema com o patch panel.

Etapa 7: se o cabo Ethernet for razoavelmente longo (> 50 m), desconecte o cabo da porta do switch. Use um cabo Ethernet mais curto para conectar um dispositivo conhecido somente para dados em boas condições (como um computador) a esse switch. Verifique se o dispositivo estabelece um enlace Ethernet somente de dados e troca tráfego com outro host, ou faça ping no endereço IP do switch VLAN SVI. Em seguida, conecte um dispositivo elétrico a essa porta e veja se ele liga.

Etapa 8: Use os comandos de detalhes 'show inline power' e 'show inline power' para comparar o número de dispositivos alimentados conectados com o orçamento de energia do switch (PoE disponível). Verifique se o orçamento de energia do switch pode alimentar o dispositivo.

Etapa 9: vá até a seção <u>Solução de problemas avançada</u> para obter solução de problemas de PoE avançada e coleta de dados.

Não há PoE em todas as portas ou em um grupo de portas

Etapa 1: use o comando "show interface status" para verificar se as portas não estão desligadas e não estão desativadas por erro.

Etapa 2: use os comandos 'show environment all', 'show interface status' e 'show power inline' para analisar o status de energia, se não for possível ligar dispositivos elétricos em uma porta. Use o comando show log para analisar os alarmes relatados anteriormente por mensagens do sistema. Se você observar um estado incomum em relação às fontes de alimentação, concentrese nisso primeiro.

Etapa 3: se o problema estiver em todas as portas, a seção PoE da fonte de alimentação poderá estar com defeito se o switch funcionar normalmente, exceto para PoE e se dispositivos não PoE puderem estabelecer um link de Ethernet de dados em qualquer porta. Se o problema estiver em um grupo consecutivo de portas, mas não em todas, pode haver uma subseção PoE com defeito no switch.

Etapa 4: Verifique os logs com o comando 'show logging'. Os registros PoE comuns são descritos mais adiante. Se houver registros vistos nesta seção, interprete as informações coletadas e siga as etapas apropriadas.

Etapa 5: devolva a interface conectada à porta do switch. Se isso não ajudar, tente recarregar o switch removendo o cabo de alimentação, aguarde 15 segundos e a energia será fornecida ao switch novamente.

Etapa 6: esteja atento a todas as falhas de diagnóstico durante/após a inicialização.

O dispositivo elétrico da Cisco não funciona no switch PoE da Cisco

outro dispositivo Cisco alimentado recarregar ou desconectar intermitentemente da alimentação em linha.

Etapa 1: verifique todas as conexões elétricas do switch ao dispositivo elétrico. Conexões não confiáveis resultam em interrupções de energia e operações de dispositivos elétricos intermitentes, como desconexões e recarregamentos de dispositivos elétricos.

Etapa 2: verifique se o comprimento total do cabo do painel frontal do switch até o dispositivo elétrico, incluindo o patch panel (se estiver em uso) tem, no máximo, 100 metros.

Etapa 3: Observe o que mudou no ambiente elétrico no local do switch. O que acontece no dispositivo alimentado quando ocorre a desconexão?

Etapa 4: Use o comando show log para revisar syslog e eventos. Examine os carimbos de hora do syslog para ver se outras mensagens de erro são relatadas pelo switch, ao mesmo tempo em que ocorre uma desconexão.

Etapa 5: Verifique se um telefone IP da Cisco não perde a conectividade com o gerenciador de chamadas imediatamente antes do recarregamento. Pode ser um problema de rede, não de PoE. Isso pode ser determinado pela captura de SPAN na porta do switch enquanto o dispositivo alimentado se desconecta e analisa o arquivo de captura.

Etapa 6: se o dispositivo elétrico permitir depurações de PoE ou captura de pacotes, ative essas funções para obter outros pontos de dados de solução de problemas.

Etapa 7: conecte um dispositivo não PoE à porta e verifique se funciona. Se um dispositivo não PoE tiver problemas de link ou uma alta taxa de erros, o problema pode ser uma conexão de cabo não confiável entre a porta do switch e o usuário.

O dispositivo elétrico que não é da Cisco não funciona no switch PoE da Cisco

Siga estas etapas quando um dispositivo elétrico que não é da Cisco está conectado a um switch PoE da Cisco, mas nunca é ligado ou é ligado e, em seguida, desconectado rapidamente da energia (desligado). Os dispositivos que não são PoE funcionam normalmente.

Etapa 1: Use o comando 'show power inline' para verificar se a alocação de energia do switch (PoE disponível) não foi esgotada antes ou depois que o dispositivo alimentado for conectado. Verifique se há energia suficiente disponível para o tipo de dispositivo elétrico.

Etapa 2: Use o comando 'show interface status' para verificar se o dispositivo ligado é detectado pelo switch quando conectado.

Etapa 3: Use o comando 'show logging' para verificar se o dispositivo ligado não causa um erro de controlador na porta. Se isso ocorrer, será realçado em um syslog.

Etapa 4: Se o dispositivo ligado for ligado inicialmente e depois desconectado, o problema pode ser uma sobretensão de corrente inicial que excede um limite de limite de corrente para a porta do switch.

Etapa 5: Verifique se o dispositivo alimentado é compatível com o switch Cisco. Por exemplo, se ambas as unidades forem compatíveis com os padrões, elas serão interoperáveis. O CDP não pode ser usado para identificar um dispositivo que não seja da Cisco, e o switch deve confiar na

detecção e na classificação precisas por meio da classificação da camada 1 ou LLDP quando um dispositivo que não seja da Cisco for utilizado. Verifique se o LLDP está funcionando na porta do switch.

Cenários de dispositivos alimentados por terceiros

Cenário 1 – O PD conectado requer mais potência que a classe permite. Mas não é compatível com a extensão CDP/LLDP ou é mantido desativado de acordo com a política da empresa. Como resultado, a porta do switch continua a oscilar.

Recomendação - Configurar a energia estática

Use a configuração de nível de interface "power inline static" para fornecer a potência máxima ao PD independentemente de sua classe, arquitetura PD e o protocolo de negociação em uso. Use essa etapa quando a potência máxima necessária para o PD não for conhecida.

C9000(config-if) #power inline static

Se a potência máxima necessária por um PD for conhecida, essa configuração de nível de interface poderá ser usada.

C9000(config-if) #power inline static max <required_power>

Cenário 2 – O PD conectado é compatível com PoE em pares de sinais e pares sobressalentes. Mas não é compatível com a extensão CDP/LLDP ou é mantido desativado de acordo com a política da empresa.

Recomendação - Configure quatro pares de PoE, se o PD for compatível.

Descubra se o PD suporta PoE de 4 pares com o comando show power inline <interface> detail:

```
C9000#show power inline Gi1/0/1 detail
Interface: Gi1/0/1
Inline Power Mode: auto
Operational status: on
Device Detected: yes
Device Type: Ieee PD
<snip>
Four-Pair PoE Supported: Yes <++
Spare Pair Power Enabled: No
Four-Pair PD Architecture: Shared <++
Configurar PoE de 4 pares:
```

Cat9K(config-if) #power inline four-pair forced

Observação: por padrão, o switch UPoE usa LLDP. Não configure PoE de 4 pares, a menos que um dispositivo alimentado tenha capacidade para 4 pares e o LLDP não possa ser usado.

Para Troubleshooting adicional, consulte as seções <u>Common PoE Syslog</u> e <u>Advanced</u> <u>Troubleshooting</u>. Cenário 3 – O dispositivo de classe 4 precisa de 30 W, mas não é compatível com CDP/LLDP ou mantido desativado de acordo com a política da empresa.

Recomendação - Configurar a classificação de dois eventos ou configurar o PoE máximo estático

Quando um dispositivo de classe 4 é detectado, o Cisco IOS® aloca 30W sem nenhuma negociação de CDP ou LLDP. Isso significa que o dispositivo elétrico de classe 4 recebe 30 W, mesmo antes de o link se tornar operante. Além disso, no nível de hardware, o switch faz uma classificação de 2 eventos que permite que um PD de classe 4 detecte a capacidade do switch de fornecer 30W do hardware, registre-se e possa passar para o nível PoE+ sem qualquer troca de pacotes CDP/LLDP. Uma vez habilitado o evento 2 em uma porta, você precisa fechar/não fechar manualmente a porta ou conectar o PD novamente para iniciar a detecção do IEEE novamente. A alocação de orçamento de energia para um dispositivo de classe 4 será de 30 W se a classificação de 2 eventos estiver habilitada na porta, caso contrário, será de 15,4 W

Cat9K(config-if) #power inline port 2-event

Observação: é necessário um shut/no shut na porta para que o comando "power inline port 2event" seja efetivo. Tanto o switch/placa de linha quanto o PD devem suportar classificação de 2 eventos para que esse comando funcione

Cat9K(config-if) #power inline static max <value> <++ desired amount of power in milliwatts

Syslog, explicações e ações comuns de PoE

1. ERRO DE PORTA DE CONTROLADOR

Um erro de porta relatado pelo controlador Power over Ethernet (PoE) é detectado pelo switch Cisco. O erro do controlador tem algumas variantes comuns.

1.1 Erro Tstart

ILPOWER-3-CONTROLLER_PORT_ERR: Controller port error, Interface Gil/0/1: Power Controller reports power Tstart error detected

Tstart está relacionado à corrente de partida, quando um dispositivo elétrico se torna operante em uma porta do switch. Erro de início significa que o valor da corrente de pico medido pelo controlador PoE do switch foi maior do que o máximo permitido.

Observou-se que, em alguns casos, esse erro pode estar relacionado à rápida conexão/desconexão do dispositivo elétrico. Isso pode acontecer quando a máquina de estado de PoE dependente da plataforma está em um estado de transição e a reinserção do PD acionou um novo conjunto de etapas de máquinas de estado que entram em conflito com as em transição.

Para descartar essa possibilidade, é recomendável desconectar o dispositivo elétrico conectado à porta em que o erro TStart apareceu. Aguarde até que o syslog "powered down removed" e/ou "link down" seja observado. Conecte o dispositivo elétrico novamente e veja se o syslog não reaparece.

Em alguns casos, os erros Tstart podem estar relacionados a cabos cat5 ou cat6 mais longos ou mais curtos. Certifique-se de que o comprimento do cabo (incluindo o comprimento do cabo entre as extremidades do patch panel) esteja dentro das especificações. O uso de um cabo de comprimento diferente poderia corrigir o problema em alguns desses casos.

1.2 Superaquecimento da fonte de alimentação

%ILPOWER-3-CONTROLLER_PORT_ERR: Controller port error, Interface Gi1/0/1: Power Controller reports power supply over heat

O comando "power inline port 2-event" pode ajudar em alguns casos que passam por esse cenário.

Para este erro em um switch Catalyst 9300L, revise o bug da Cisco ID <u>CSCvs52594</u> e verifique se você está no Cisco IOS® XE versão 16.12.3 ou posterior

1.3 Erro Imax

%ILPOWER-3-CONTROLLER_PORT_ERR: Controller port error, Interface Te3/0/1: Power Controller reports power Imax error detected

O erro Imax ocorre quando uma porta compatível com PoE no switch consome mais energia que a negociada. Além disso, alguns dispositivos que não são da Cisco podem ter um aumento excessivo de corrente quando conectados pela primeira vez a uma porta PoE, o que pode disparar um erro de Imax.

Normalmente, esse erro é visto quando o dispositivo alimentado (PD) conectado a uma determinada porta consome mais energia do que o que é negociado por meio da negociação CDP/LLDP.

Tente um bom PD na mesma porta e veja se isso ajuda. Se o problema acompanhar um PD/modelo específico, verifique se o dispositivo elétrico conectado é compatível com IEEE.

Para obter mais informações, consulte <u>Troubleshooting de Erros de PoE Imax nos Catalyst</u> <u>3650/3850 Switches.</u>

1.4 Outros registros de erro de porta do controlador incomuns

1. A energia é fornecida, mas o controlador de energia não informa Energia boa

%ILPOWER-3-CONTROLLER_PORT_ERR: Controller port error, Interface Gi1/0/20: Power given, but Power Controller does not report Power Good %ILPOWER-5-IEEE_DISCONNECT: Interface Gi1/0/20: PD removed

*ILPOWER-5-DETECT: Interface Gi1/0/20: Power Device detected: IEEE PD

%ILPOWER-5-IEEE_DISCONNECT: Interface Gi1/0/20: PD removed

%ILPOWER-3-CONTROLLER_PORT_ERR: Controller port error, Interface Gi1/0/20: Power given, but Power Controller does not report Power Good

%ILPOWER-5-IEEE_DISCONNECT: Interface Gi1/0/20: PD removed

Como parte da detecção e classificação de PoE, há uma negociação entre PSE e PD que ajuda o PSE a determinar qual é a classe do PD. Quando a detecção e a classificação de PoE forem concluídas, o PoE será alocado. Em cenários ideais, após a alocação de PoE, o PD reporta "energia boa" de volta ao PSE e a interface é ativada (a camada 1 ocorre após o PoE).

Se o PD não enviar a mensagem "power good" ou não enviar a mensagem "power good" em

tempo hábil, essa mensagem de erro será impressa, o que resultará em uma reinicialização completa da negociação de PoE. Isso pode causar sintomas como se o dispositivo nunca se conectasse totalmente ou estivesse constantemente desligando e ligando.

Para isolar ainda mais o problema, as depurações e os rastreamentos de PoE são necessários a partir do estado problemático.

2. PAR DE PEÇAS SOBRESSALENTES PWRGOOD

%ILPOWER-5-PWRGOOD_SPARE_PAIR: Interface Gi1/0/1: spare pair power good

A solicitação de energia do par sobressalente feita pelo dispositivo elétrico foi realizada com sucesso e a energia está disponível no par sobressalente. Esta não é uma mensagem de erro, mas apenas uma indicação de que o dispositivo elétrico solicitou e recebeu energia do par sobressalente do cabo Cat5 ou Cat6. Nenhuma ação adicional é necessária.

3. DESLIGUE O CDP

%ILPOWER-5-ILPOWER_POWER_CDP_SHUT: Interface Gi3/0/1: inline power shut %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet3/0/1, changed state to down %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet3/0/1, changed state to down %ILPOWER-7-DETECT: Interface Gi3/0/1: Power Device detected: IEEE PD %ILPOWER-5-POWER_GRANTED: Interface Gi3/0/1: Power granted

Este syslog significa que a energia em linha está no modo shut, pois o CDP detectou que o consumo de energia nessa porta do switch PoE é maior que

- 1. Potência de atribuição; ou
- 2. limite de interface de hardware ou
- 3. Potência máxima configurada pelo usuário ou
- 4. energia disponível neste switch

Se este for um problema transitório, o problema se resolve após a porta do switch retornar como no exemplo. Se houver um problema prevalecente, investigue e descarte os quatro pontos mencionados anteriormente.

Em alguns cenários, esse erro pode ser visto quando o CDP e o LLDP estão ativados na porta do switch e as depurações de PoE revelam o uso de ambos os protocolos na negociação de energia. Você pode desativar o LLDP para atenuar o problema:

no lldp tlv-select power-management
OR
no lldp transmit / no lldp receive

Em certas condições raras observa-se que

Em certas condições raras, observa-se que esse registro pode ser resultado do comportamento inadequado do dispositivo elétrico. Por exemplo, o PD solicita um valor de potência mais baixo na negociação inicial e o switch aloca a potência solicitada ao PD. Posteriormente, o mesmo PD solicita mais energia que antes, mais que a energia alocada anteriormente. Isso aciona um desligamento do CDP e um flap de porta. Tais cenários podem se beneficiar do <u>PoE perpétuo ou do PoE rápido</u>

4. CLASSE IEEE INVÁLIDA

%ILPOWER-5-INVALID_IEEE_CLASS: Interface Gi1/0/1: has detected invalid IEEE class: 8 device.
Power denied

%ILPOWER-7-DETECT: Interface Gi1/0/1: Power Device detected: IEEE PD

Este erro é observado quando o dispositivo elétrico conectado tem uma classe IEEE inválida. O switch não liga o dispositivo. Consulte a <u>Classe de PoE</u> para entender as classes de PoE.

Se você usa um dispositivo não acionado pela Cisco (PD), descubra se o PD é da classe certa.

5. ENCERRAR COM DESCOBERTO

%ILPOWER-3-SHUT_OVERDRAWN: Interface Gi1/0/1 is shutdown as it is consuming more than the maximum configured power (15400) milliwatts.

%ILPOWER-5-IEEE_DISCONNECT: Interface Gi1/0/1: PD removed

%PM-4-ERR_DISABLE: inline-power error detected on Gi1/0/1, putting Gi1/0/1 in err-disable state Esse erro significa que o switch decidiu desligar a interface porque descobriu que o dispositivo alimentado consumia mais do que a potência máxima configurada/negociada

Verifique se o orçamento de energia está correto para essa interface com base nas especificações ou classificações elétricas do dispositivo de energia. Recomenda-se alterar a potência de corte policial para um valor mais alto para manter o dispositivo ligado.

Se você usa um dispositivo não equipado com a tecnologia Cisco, descubra a energia esperada necessária em comparação com a energia consumida.

6. TSTART SPAREPAIR

%ILPOWER-5-TSTART_SPARE_PAIR: Interface Te3/0/1: spare pair power error: TSTART

Este erro significa que o dispositivo elétrico conectado à porta do switch tentou solicitar energia no par sobressalente de cabos Cat5 ou Cat6 e o switch detectou uma partida de corrente maior que o esperado (erro Tstart) e, como resultado, decidiu desligar a energia.

Este erro é frequentemente visto em conjunto com o erro Imax ou outros erros discutidos. Siga os procedimentos de correção descritos para essas seções que dependem do erro visto.

7. FALHA DE PAIRSET ÚNICO

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/1, changed state to up %ILPOWER-5-SINGLE_PAIRSET_FAULT: Interface Gi1/0/1: shutting down Alt-B pairset due to OVERCLS fault %ILPOWER-5-SINGLE PAIRSET FAULT: Interface Ci1/0/1: shutting down Alt-B pairset due to OVERCLS

%ILPOWER-5-SINGLE_PAIRSET_FAULT: Interface Gi1/0/1: shutting down Alt-B pairset due to OVERCLS fault

Esse erro significa que o dispositivo alimentado por assinatura dupla na porta do switch atingiu uma falha crítica em um par e, portanto, esse par está desligado. O exemplo anterior foi tirado de um dispositivo e switch com capacidade de UPoE+.

8. PGOOD TIMEOUT SPARE PAIR

Esse erro significa que o dispositivo alimentado conectado ao switchport tentou solicitar alimentação no par de fios Cat5 ou Cat6 sobressalente, mas ocorreu um erro de intervalo bom de energia do par sobressalente e a alimentação no par sobressalente não deve ser fornecida.

Com um switch 802.3bt (UPoE+), lembre-se de que o switch da Cisco que suporta o padrão IEEE 802.3bt para dispositivos alimentados por Tipo 3 poderia estar no modo 802.3at por padrão. O modo 802.3bt pode ser ativado através desta configuração no modo de configuração global. Observe que esse comando liga e desliga o switch após a configuração. Essa etapa não é aplicável para modelos de switch que não são compatíveis com UPoE+.

C9K(config)# hw-module switch 1 upoe-plus !!!WARNING!!!This configuration will power cycle the switch to make it effective. Would you like to continue y/n?

Outra solução possível seria tentar codificar a energia necessária na porta do switch com a configuração de interface 'power inline static'.

Em condições raras, esse erro pode ser acompanhado quando uma placa de linha/switch 802.2bt é usado.

%ILPOWER-5-SINGLE_PAIRSET_FAULT: Interface Gi1/0/1: shutting down Alt-B pairset due to OVERCLS
fault

Isso significaria que o dispositivo elétrico não pode funcionar com o sistema PoE 802.3bt. Use um switch PoE que não seja 802.3bt.

9. NEGAÇÃO DE POTÊNCIA DE IPOWER

%ILPOWER-5-IEEE_DISCONNECT: Interface Gi1/0/1: PD removed %ILPOWER-7-DETECT: Interface Gi1/0/1: Power Device detected: IEEE PD %ILPOWER-5-ILPOWER_POWER_DENY: Interface Gi1/0/1: inline power denied. Reason: insufficient power

Esse erro significa que não há energia suficiente no switch para fornecer à porta Power over Ethernet (PoE).

Isso provavelmente ocorre devido à potência em linha total maior que a energia disponível. Verifique o orçamento de energia. Instale mais fontes de alimentação, se necessário. O ajuste da redundância da fonte de alimentação de redundante para combinado também pode ajudar. Para sistemas empilhados, a alimentação da pilha pode ser considerada para agrupar a energia total nas pilhas.

10. ERRO POST DO CONTROLADOR

%ILPOWER-3-CONTROLLER_POST_ERR: Inline Power Feature is disabled on this switch because Power On Self Test (POST) failed on this switch.

O switch decidiu desligar o PoE porque o Power On Self Test (POST) falhou nesse switch.

Verifique o teste de funcionalidade do controlador Power over Ethernet (PoE) para ver o status de integridade do equipamento de fornecimento de energia. Consulte a seção POST em <u>saídas e</u> <u>coleta de dados de PoE</u> para obter mais informações.

11. DESCONEXÃO IEEE

%ILPOWER-7-DETECT: Interface Gi2/0/1: Power Device detected: Cisco PD %ILPOWER-5-IEEE_DISCONNECT: Interface Gi2/0/1: PD removed

Este erro significa que o dispositivo elétrico não está mais conectado ao switch ou está conectado a uma fonte de alimentação CA externa, que fez com que o switch removesse o PoE da porta.

Em alguns casos, esse erro é acompanhado por outros erros semelhantes

%ILPOWER-5-IEEE_DISCONNECT: Interface Tw1/0/1: PD removed %ILPOWER-3-CONTROLLER_PORT_ERR: Controller port error, Interface Tw1/0/1: Power is given, but State Machine Power Good wait timer timed out %ILPOWER-5-IEEE_DISCONNECT: Interface Tw1/0/1: PD removed Nesses casos, tome as medidas adequadas em função do outro erro.

12. EXTRAÇÃO EM EXCESSO DE TOROS

%ILPOWER-4-LOG_OVERDRAWN: Interface Gi1/0/1 is overdrawing power. it is consuming 2346
milliwatts where as maximum configured power is (0) milliwatts.
%ILPOWER-5-IEEE_DISCONNECT: Interface Gi1/0/1: PD removed

A interface X ultrapassou a potência. ela consumiu Y miliwatts, enquanto a potência máxima configurada é Z miliwatts. Esse é apenas um registro informativo e o switch continuará a fornecer PoE na porta, a menos que o switch fique sem energia (SHUT_OVERDRAWN) ou outro erro.

Verifique se o orçamento de energia está correto para essa interface com base nas especificações e classificações elétricas do dispositivo de energia. Recomenda-se alterar potência de corte policial de forma adequada, se necessário

13. CLR COM SAQUE A DESCOBERTO

%ILPOWER-3-CONTROLLER_PORT_ERR: Controller port error, Interface Gi1/0/1: Power given, but State Machine Power Good wait timer timed out

 $ILPOWER-4-LOG_OVERDRAWN$: Interface Gi1/0/1 is overdrawing power. it is consuming 2346

milliwatts whereas maximum configured power is (0) milliwatts.

%ILPOWER-5-IEEE_DISCONNECT: Interface Gi1/0/1: PD removed

%ILPOWER-7-DETECT: Interface Gi1/0/1: Power Device detected: Cisco PD

 $ILPOWER-5-CLR_OVERDRAWN$: Interface Gi1/0/1 is NOT overdrawing power.

it is consuming 2346 milliwatts whereas maximum configured value is (15400) milliwatts.

Este registro informativo informa ao usuário que a interface X ultrapassou a energia anteriormente, mas NÃO é mais. ele consumiu Y miliwatts, enquanto o valor máximo configurado é Z miliwatts.

14. DET TIMEOUT SPARE PAIR

%ILPOWER-6-SET_ILPOWER: Set power allocated to POE to 17180 for slot 0
%ILPOWER-7-DETECT: Interface Gi4/0/1: Power Device detected: IEEE PD
%ILPOWER-5-POWER_GRANTED: Interface Gi4/0/1: Power granted

%ILPOWER-5-DET_TIMEOUT_SPARE_PAIR: Interface Gi4/0/1: spare pair detect timeout

Este erro significa que o dispositivo elétrico solicitou energia na alimentação dos cabos sobressalentes Cat5 ou Cat6 e, no processo, o limite de tempo do par sobressalente foi detectado. Como resultado, o par sobressalente não é alimentado.

15. A energia é fornecida, mas o controlador de energia não informa Energia boa

Saídas e coleta de dados de PoE

Syslog de PoE

Procure as mensagens de erro relevantes descritas na seção <u>Syslog de PoE comum</u> na saída 'show logging'. Por exemplo, erro de controlador PoE, erro de orçamento de PoE, problema de fonte de alimentação e assim por diante.

Status POST

O POST realiza o teste de funcionalidade do controlador Power over Ethernet (PoE) para verificar a acessibilidade do chip, o download de firmware e o status de integridade do equipamento de fornecimento de energia.

Inline Power e orçamento

Power Usage: 8896

Verifique o orçamento de PoE e o status de energia em linha de um membro do switch/placa de linha/interface. Use o comando show power inline para analisar estes fatores:

- Alimentação PoE disponível por switch
- Alimentação PoE usada por todas as portas no switch
- Alimentação PoE usada por cada dispositivo elétrico conectado
- Classificação da alimentação PoE

```
C9348U#show platform software ilpower system 1 <++ This value represents switch number for
C9300/C9200 and line card number for C9400
ILP System Configuration
  Slot: 1
 ILP Supported: Yes
 Total Power: 857000
 Used Power: 8896
 Initialization Done: Yes
 Post Done: Yes
 Post Result Logged: No
 Post Result: Success
 Power Summary:
    Module: 0
    Power Total: 857000
    Power Used: 8896
    Power Threshold: 80
    Operation Status: On
 Pool: 1
    Pool Valid: Yes
    Total Power: 857000
```

C9348U#show power inline module 1 <++ This value represents switch number for C9300/C9200 and line card number for C9400

Module	Available	e Used		Remaining					
(Watts)	(Watts)		(Watts)					
1	857.0	8.9		848.1	<++	available P	oE budget	on switc	ch 1
Interface	Admin	Oper	Power	Devid	e	Class	Max		
		(Watts)						
Gi1/0/1	off	off	0.0	n/a		n/a	60.0		
Gi1/0/2	auto	off	0.0	n/a		n/a	60.0		
Gi1/0/3	auto	off	0.0	n/a		n/a	60.0		
Gi1/0/4	auto	on	8.9	IP Phor	1e 88	851 4	60.0		
snip									

C9348U#show power inline gigabitEthernet 1/0/4

Interfac	e i	Admin	Oper	Power (Watts)	De	Device		Class Max							
Gi1/0/4	ä	auto	on	8.9	IP	Phone	8851	4	60.0	<+	+ Op	per	status	is	typically
"on". Ot	her	states	are	bad/faulty/off	etc										

```
C9348U#show power inline gigabitEthernet 1/0/4 detail
Interface: Gi1/0/4
Inline Power Mode: auto
Operational status: on <++ Success
Device Detected: yes <++ Success
Device Type: Cisco IP Phone 8851 <++ Success
IEEE Class: 4 <++ Success
Discovery mechanism used/configured: Ieee and Cisco
Police: off
Power Allocated
Admin Value: 60.0
Power drawn from the source: 8.9 <++ Success
Power available to the device: 8.9 <++ Success
Actual consumption
Measured at the port: 3.4 <++ Success
Maximum Power drawn by the device since powered on: 3.8
Absent Counter: 0
```

Over Current Counter: 0 Short Current Counter: 0 Invalid Signature Counter: 0 Power Denied Counter: 0

```
Power Negotiation Used: CDP

LLDP Power Negotiation --Sent to PD-- --Rcvd from PD--

Power Type: - -

Power Source: - -

Power Priority: - -

Requested Power(W): - -

Allocated Power(W): - -
```

C9348U#show platform software ilpower port gigabitEthernet 1/0/4 ILP Port Configuration for interface Gi1/0/4 Initialization Done: Yes ILP Supported: Yes ILP Enabled: Yes POST: Yes Detect On: No PD Detected Yes PD Class Done No Cisco PD: No Power is On: Yes Power Denied: No PD Type: IEEE PD Class: IEEE4 Power State: OK Current State: NGWC_ILP_LINK_UP_S <++ Success Previous State: NGWC_ILP_LINK_UP_S Requested Power: 8896 Short: 0 Short Cnt: 0 Cisco PD Detect Count: 0 Spare Pair mode: 0 Spare Pair Arch: 1 Signal Pair Pwr alloc: 0 Spare Pair Power On: 0 PD power state: 0 Timer: Bad Power: Stopped Power Good: Stopped Power Denied: Stopped Cisco PD Detect: Stopped IEEE Detect: Stopped IEEE Short: Stopped Link Down: Stopped

Diagnóstico de PoE

Vsense: Stopped

Com o diagnóstico on-line, você pode testar e verificar a funcionalidade de hardware de um dispositivo, enquanto ele estiver conectado a uma rede ativa. Os diagnósticos on-line contêm testes de packet-switching que verificam diferentes componentes de hardware, bem como o caminho de dados e os sinais de controle. Os diagnósticos on-line detectam problemas relacionados ao seguinte, entre outros:

- Componentes de hardware de PoE
- Interfaces
- Juntas de solda e integridade da placa

Estes são alguns testes de diagnóstico que podem ser usados. Eles podem ser executados sob

demanda, ao contrário do <u>POST</u>, que é executado somente durante a inicialização. Antes do teste, leia as informações na tabela para entender o impacto potencial.

Platform	Nome do teste	Com ou sem interrupções	Status padrão	Recomendação	Versa inicia
Catalyst 9200	DiagPoET est	Sem interrupções**	desligado	Execute este teste se você tiver problemas no controlador PoE com uma porta. Pode ser executado apenas como teste sob demanda.	16.9.
Catalyst 9300	TestPoE	Com interrupções*	desligado	Não inicie este teste de diagnóstico durante a operação normal do switch, a menos que seja recomendado/garantido pelo TAC. Esse teste pode ser executado se você tem problemas no controlador PoE com uma porta e só pode ser executado como teste sob demanda	16.6.
Catalyst 9400	DiagPoET est	Sem interrupções**	desligado	Execute este teste se você tiver problemas no controlador PoE com uma porta. Pode ser executado apenas como teste sob demanda.	16.6.

* Em análise pela Cisco, se isso puder ser feito sem interrupções no futuro.

** Teste sem interrupções, seguro para executar durante a produção.

Catalyst 9200

C9200L-24P-4X-A#diagnostic start switch 1 test DiagPoETest <++ 1 is switch number, use respective switch number in question Diagnostic[switch 1]: Running test(s) 6 may disrupt normal system operation and requires reload Do you want to continue? [no]: yes <++ hit yes, this is non-disruptive. Enhancement is being tracked to remove warning message

*Jun 10 10:22:06.718: %DIAG-6-TEST_RUNNING: switch 1: Running DiagPoETest{ID=6} ... *Jun 10 10:22:06.719: %DIAG-6-TEST_OK: switch 1: DiagPoETest{ID=6} has completed successfully

C9200L-24P-4X-A#sh diagnostic result switch 1 test DiagPoETest Current bootup diagnostic level: minimal

Test results: (. = Pass, F = Fail, U = Untested)
6) DiagPoETest ------> . <++ expected result is pass "."</pre>

Catalyst 9300

C9348U-1#diagnostic start switch 1 test DiagPoETest <++ 1 is switch number, use respective switch number in question Diagnostic[switch 1]: Running test(s) 8 may disrupt normal system operation and requires reload Do you want to continue? [no]: yes << use with caution, this is disruptive test C9348U-1# *Mar 7 06:28:39 CET: %DIAG-6-TEST_RUNNING: switch 1: Running DiagPoETest{ID=8} ... *Mar 7 06:28:39 CET: %DIAG-6-TEST_OK: switch 1: DiagPoETest{ID=8} has completed successfully C9348U-1#

C9348U-1#show diagnostic result switch 1 test DiagPoETest Current bootup diagnostic level: minimal Test results: (. = Pass, F = Fail, U = Untested)

Catalyst 9400

C9400#diagnostic start module 3 test TestPoe <++ 3 is line card number, use respective line card number in question *Jun 10 10:15:23.835: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console test94# *Jun 10 10:15:26.118: %DIAG-6-TEST_RUNNING: module 3: Running TestPoe{ID=5} ... *Jun 10 10:15:26.119: %DIAG-6-TEST_OK: module 3: TestPoe{ID=5} has completed successfully

C9400#sh diagnostic result module 3 test TestPoe Current bootup diagnostic level: minimal

Test results: (. = Pass, F = Fail, U = Untested
5) TestPoe ------> . <++ expected result is pass "."</pre>

Troubleshooting Avançado

Esta seção contém depurações de PoE e informações específicas da plataforma que são úteis para solucionar problemas de PoE. Algumas dessas saídas não fazem sentido ou não estariam disponíveis em um formato legível para o usuário final. Eles foram considerados seguros para serem executados na produção e seriam úteis se fornecidos ao Cisco TAC quando um PoE for solucionado.

Depurações de InlinePower (ILP) para PoE

O ILpower (ILP) é um componente interno do software Cisco IOS XE que é executado no Cisco IOS Dameon (Cisco IOSd). O ilpower implementa a máquina de estado PoE que controla várias etapas da funcionalidade PoE. Em seguida, há um diagrama ilpower que pode ser usado como referência em conjunto com as depurações do Cisco IOSd.



Examine as depurações de cada etapa da máquina de estado para entender em qual etapa a funcionalidade foi interrompida. Compare essas depurações de uma porta PoE que funcione e uma porta PoE que não funcione com PDs iguais/semelhantes também pode ser útil para identificar anomalias.

1. Inicie essas depurações

debug condition interface GigabitEthernet <> <++ Specify interface number for conditional debugging. This helps to limit impact on CPU. debug ilpower event debug ilpower controller debug ilpower powerman 2. Feche a porta em questão

3. Desligue o "console de registro" e o "monitor de terminal" (no logging console) do modo de configuração global e o "term no mon" do modo "user Exec")

4. Faça backup da saída de registro, se necessário, já que a próxima etapa redefine o buffer de registro. Exemplo – show logging | redirect flash:showlogbackup.txt

5. Certifique-se de que o nível do buffer de registro esteja definido como "debugging". Aumente o tamanho do buffer de registro para pelo menos 50 mil (buffer de registro 50.000). É importante

lembrar que essa etapa limpa os logs históricos.

6. Ative a depuração condicional e limpe o registro (apagar registro)

7. Desligue a porta em questão e aguarde de 30 a 40 segundos pelo menos para a negociação de PoE.

8. Desative a depuração - "undebug all" e colete o comando "show logging" para entender as depurações.

9. Desfaça todas as alterações feitas nas etapas 2-7.

Éassim que uma transação de PoE bem-sucedida normalmente se parece com:

```
*Mar 6 22:18:33.493: ILP:: ilp enabled in hwidb Gi1/0/4
*Mar 6 22:18:33.493: ILP notify LLDB-TLV: lldp power class tlv:
*Mar 6 22:18:33.493: (curr/prev) pwr value 15400/0
*Mar 6 22:18:33.493: ILP:: ILP CLI 'no shut' handling ( Gi1/0/4 ) Okay
*Mar 6 22:18:33.493: ILP:: Sending poe coredump msg to slot:1
*Mar 6 22:18:33.493: ILP::
Sending E_ILP_GET_DEBUG_CORE_DUMP IPC message from RP to platform
*Mar 6 22:18:33.493: ILP:: ilp hwidb Gi1/0/4 admstate 2
*Mar 6 22:18:33.493: ILP:: ilp hwidb Gi1/0/4 admstate auto, start detect 2
*Mar 6 22:18:33.493: ILP:: ILP CLI 'no shut' handling ( Gi1/0/4 ) Okay
*Mar 6 22:18:33.493: ILP:: ilp enabled in hwidb Gi1/0/4
*Mar 6 22:18:33.494: ILP:: Gi1/0/4: State=NGWC_ILP_SHUT_OFF_S-0,
Event=NGWC_ILP_CLI_START_DETECT_EV-17
*Mar 6 22:18:33.494: ILP:: START_DETECT_EV, shutoff_state Gi1/0/4
*Mar 6 22:18:33.494: ILP:: Sending poe detect msg to slot:1 port:4
*Mar 6 22:18:33.494: ILP::
Sending E_ILP_START_IEEE IPC message from RP to platform
*Mar 6 22:18:34.617: ILP:: ILP:get_all_events: num_port: 1, if_id: 4
*Mar 6 22:18:34.617: ILP:: interface in get_all_events: Gi1/0/4, slot 1, port 4
*Mar 6 22:18:34.617: ILP:: ilp event CLASS DONE <++ Classification done
*Mar 6 22:18:34.617: ILP:: posting ilp slot 1 port 4 event 1 class 4
*Mar 6 22:18:34.617: ILP:: ilp fault 0
*Mar 6 22:18:34.618: ILP:: Gi1/0/4: State=NGWC_ILP_DETECTING_S-2,
Event=NGWC_ILP_IEEE_CLASS_DONE_EV-1
*Mar 6 23:18:34 CET: %ILPOWER-7-DETECT: Interface Gi1/0/4: Power Device detected: IEEE PD
*Mar 6 22:18:34.618: (Gi1/0/4) data power pool 1 <++ power is taken from a single pool on the
PSE called pool 1
*Mar 6 22:18:34.618: Ilpower PD device 3 class 7 from interface (Gi1/0/4)
*Mar 6 22:18:34.618: (Gi1/0/4) state auto
*Mar 6 22:18:34.618: (Gi1/0/4) data power pool: 1, pool 1
*Mar 6 22:18:34.618: (Gi1/0/4) curr pwr usage 30000
*Mar 6 22:18:34.618: (Gi1/0/4) req pwr 30000 <++ requested power is 30W i.e 30000 mw
*Mar 6 22:18:34.618: (Gi1/0/4) total pwr 857000 <++ total current available PoE on switch 1 is
875000 mw
*Mar 6 22:18:34.618: (Gi1/0/4) power_status OK
*Mar 6 22:18:34.618: ilpower new power from pd discovery Gi1/0/4, power_status ok
*Mar 6 22:18:34.618: Ilpower interface (Gi1/0/4) power status change, allocated power 30000
*Mar 6 22:18:34.618: ILP notify LLDB-TLV: lldp power class tlv:
*Mar 6 22:18:34.618: (curr/prev) pwr value 30000/0 <++ current value 30W and previous value was
0
*Mar 6 22:18:34.618: ILP::
Sending E_ILP_USED_POE IPC message from RP to platform
*Mar 6 22:18:34.618: ILP:: Update used poe power 30000 to platform_mgr for slot 1
```

*Mar 6 22:18:34.618: ILP:: Sending icutoff current msg to slot:1 port:4 *Mar 6 22:18:34.618: ILP:: Sending E_ILP_SET_ICUTOFF IPC message from RP to platform *Mar 6 22:18:34.618: ilpower_notify_lldp_power_via_mdi_tlv Gi1/0/4 pwr alloc 30000 *Mar 6 22:18:34.618: Gi1/0/4 AUTO PORT PWR Alloc 255 Request 255 *Mar 6 22:18:34.618: Gi1/0/4: LLDP NOTIFY TLV: <++ values are pushed down to software in form of TLV (type-length-value) (curr/prev) PSE Allocation: 25500/0 (curr/prev) PD Request : 25500/0 (curr/prev) PD Class : Class 4/ <++ class 4 device, 30W from PSE (curr/prev) PD Priority : low/unknown (curr/prev) Power Type : Type 2 PSE/Type 2 PSE (curr/prev) mdi_pwr_support: 15/0 (curr/prev Power Pair) : Signal/ (curr/prev) PSE Pwr Source : Primary/Unknown *Mar 6 22:18:34.619: ILP:: Sending ieee pwr msg to slot:1 port:4 *Mar 6 22:18:34.619: ILP:: Sending E_ILP_APPROVE_PWR, DENY IPC message from RP to platform *Mar 6 22:18:34.619: ILP:: ILP Power Accounting REQ_PWR (Gi1/0/4) Okay sys used=30000 *Mar 6 22:18:34.619: ILP:: Sending E_ILP_SET_ICUTOFF IPC message from RP to platform *Mar 6 22:18:34.619: ILP:: Sending icutoff current msg to slot:1 port:4 *Mar 6 22:18:34.619: ILP:: Sending E_ILP_SET_ICUTOFF IPC message from RP to platform *Mar 6 22:18:34.619: ILP:: Sending E_ILP_SET_ICUTOFF IPC message from RP to platform *Mar 6 22:18:34.619: ILP:: Sending icutoff current msg to slot:1 port:4 *Mar 6 22:18:34.619: ILP:: Sending E_ILP_SET_ICUTOFF IPC message from RP to platform *Mar 6 22:18:34.619: ILP:: Sending E_ILP_SET_ICUTOFF IPC message from RP to platform *Mar 6 22:18:34.619: ILP:: Sending icutoff current msg to slot:1 port:4 *Mar 6 22:18:34.619: ILP:: Sending E_ILP_SET_ICUTOFF IPC message from RP to platform *Mar 6 22:18:34.909: ILP:: Rx Response ILP msg: response_code 12, sw_num 1 *Mar 6 22:18:34.909: ILP:: ILP msg: received E ILP GET POWER SENSE *Mar 6 22:18:34.909: ILP:: ILP:pwr_sense: num_ports: 48, switch_num: 1 *Mar 6 22:18:34.910: ILP:: ILP:Gi1/0/4:power real 0, min 0, max 0, police 0, overdraw: 0 *Mar 6 23:18:35 CET: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console *Mar 6 22:18:35.205: ILP:: ILP:get_all_events: num_port: 1, if_id: 4 *Mar 6 22:18:35.206: ILP:: interface in get_all_events: Gi1/0/4, slot 1, port 4 *Mar 6 22:18:35.206: ILP:: ilp event PWR GOOD *Mar 6 22:18:35.206: ILP:: posting ilp slot 1 port 4 event 2 class 0 *Mar 6 22:18:35.206: ILP:: ilp fault 0 *Mar 6 22:18:35.206: ILP:: Gi1/0/4: State=NGWC_ILP_IEEE_PD_DETECTED_S-4, Event=NGWC_ILP_PWR_GOOD_EV-2 *Mar 6 23:18:35 CET: %ILPOWER-5-POWER GRANTED: Interface Gi1/0/4: Power granted *Mar 6 23:18:35 CET: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0/4, changed state to down *Mar 6 22:18:39.318: ILP:: ilpsm posting link up event Gi1/0/4 *Mar 6 22:18:39.319: ILP:: Gi1/0/4: State=NGWC_ILP_LINK_UP_S-6, Event=NGWC_ILP_PHY_LINK_UP_EV-20 *Mar 6 23:18:41 CET: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0/4, changed state to up *Mar 6 22:18:41.317: ILP:: ilp enabled in hwidb Gi1/0/4 *Mar 6 23:18:42 CET: %SYS-5-LOG_CONFIG_CHANGE: Console logging: level debugging, xml disabled, filtering disabled *Mar 6 23:18:42 CET: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/4, changed state to up **snip**

Coleta de dados específicos do Catalyst 9200

1. Coletar "PoE show tech-support"

C9200#show tech-support poe | redirect flash:shtechPOE9200.txt

2. Recupere o mapeamento IFM para o respectivo membro do switch. Certifique-se de usar o número de switch correto no qual o problema de PoE existe. Isso ajuda o TAC a interpretar outras saídas coletadas.

C9200#show platform software fed switch 1 ifm mappings

Interface	IF_ID	Inst	Asic	Core	Port	SubPort	Mac	Cntx	LPN	GPN	Туре	Active
GigabitEthernet1/0/1	0x7	0	0	0	4	0	12	4	1	1	NIF	Y
GigabitEthernet1/0/2	0x8	0	0	0	5	0	4	5	2	2	NIF	Y
GigabitEthernet1/0/3	0x9	0	0	0	6	0	14	6	3	3	NIF	Y
GigabitEthernet1/0/4	0xa	0	0	0	7	0	13	7	4	4	NIF	Y
snip												

3. Coletar Rastreamentos Esta CLI cria um arquivo binário na flash. Ele pode ser decodificado pelo Cisco TAC para investigar mais detalhadamente.

C9200#request platform software trace archive

```
C9200#dir flash: | in tar
48602 -rw- 404145 Jun 9 2020 03:12:36 +00:00 C9200L-48P-4X-1_1_RP_0_trace_archive-20200609-
031235.tar.gz <++ upload to TAC case
C9200#
```

4. Coletar mais Registros PoE. Esta CLI cria um arquivo na flash. Ele pode ser analisado pelo Cisco TAC para investigar mais detalhadamente.

C9200#show controllers power inline For logs refer to /flash/poe_controller_logs_*

C9200#dir flash: | in poe 32472 -rw- 33566 Dec 4 2021 09:12:10 +00:00 poe_controller_logs_sw2_Sat-Dec-04-21-09:12:10-UTC

Observação: esta CLI é oficialmente suportada a partir do 17.6.x.

Coleta de dados específicos do Catalyst 9300

1. Coletar "PoE show tech-support"

C9300#show tech-support poe | redirect flash:shtechPOE9300.txt

2. Comandos show úteis (também presentes em "show tech poe") que podem ser coletados e examinados individualmente.

show clock
show version
show running-config
show env all
show power inline
show power inline police
show interface status
show platform software ilpower details
show stack-power budgeting

```
show stack-power detail
show controllers ethernet-controller phy detail
show controllers power inline module 1
show platform frontend-controller version 0 1
show platform frontend-controller manager 0 1
show platform frontend-controller subordinate 0 1
show platform software ilpower system 1
show power inline Gi<> detail
3. Colete a versão "frontend-controller" e o despejo do controlador
```

3.1 show platform frontend-controller version 0 <switch number>

```
C9348U#show platform frontend-controller version 0 1 <++ 1 is switch number here, use your
respective switch number in question
Switch 1 MCU:
Software Version 129
System Type 6
Device Id 2
Device Revision 0
Hardware Version 41
Bootloader Version 17
```

3.2 show controllers power inline module <switch number>

```
show controllers power inline module 1 <++ 1 is switch number, use respective switch no. in question
```

3.3 Leia os registros do controlador.

test frontend-controller read-poe <MCU no> module <switch member#>

Você deve usar o acesso de console para imprimir esta saída. Colete essa saída para todas as MCUs no switch em questão.

Observação: para um módulo UPoE, o número da MCU é 1-24 e para o módulo POE+, o número da MCU é 1-12.

```
test frontend-controller read-poe 1 module 1 <++ MCU #1 of switch 1,use respective switch number
as applicable
test frontend-controller read-poe 2 module 1 <++ MCU #2 of switch 1,use respective switch number
as applicable
test frontend-controller read-poe 3 module 1 <++ MCU #3 of switch 1,use respective switch number
as applicable
...
test frontend-controller read-poe 12 module 1 <++ MCU #12 of switch 1,use respective switch
number as applicable
...
...
```

Sample Output-

C9300#test frontend-controller read-poe 24 module 1

Switch 1 Power controller instance 24 Switch number:1

Basic registers: 0x08 0xF6 0x00 0x00 0x01 0x01 0x00 0x00 0x00 0x2C 0x02 0x0F 0x11 0xF0 0xC0 0x80 0x00 0x00 0x10 0x1B 0x10 0x01 0x00 0x00 0x00 0x00 0x10 0x02 0x00 Extended registers: 0xFF 0xFF 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xA8 0x00 0x69 0x03 0x00 0x15 0x16 0x60 0xFF 0x00 0x00 0x00 0x02 0xAA 0x00

4. Recupere o mapeamento IFM para o respectivo membro do switch. Use o número de switch StackWise correto em que existe um problema de PoE. Isso ajuda o TAC a interpretar outras saídas coletadas.

C9348U#show platform	softwar	re fed	switc	h 1 ifı	m mapp	ings						
Interface	IF_ID	Inst	Asic	Core	Port	SubPort	Mac	Cntx	LPN	GPN	Type	Active
GigabitEthernet1/0/1	0x8	1	0	1	0	0	26	б	1	1	NIF	Y
GigabitEthernet1/0/2	0x9	1	0	1	1	0	6	7	2	2	NIF	Y
GigabitEthernet1/0/3	0xa	1	0	1	2	0	28	8	3	3	NIF	Y
GigabitEthernet1/0/4	0xb	1	0	1	3	0	27	9	4	4	NIF	Y
snip												

5. Coletar rastreamentos do gerenciador de plataforma para o TAC

5.1 Defina o nível de rastreamento de PoE como detalhado. Use o respectivo número de switch em questão

Antes do Cisco IOS XE versão 16.11.x

set platform software trace platform-mgr switch <switch_num> r0 redearth verbose set platform software trace platform-mgr switch <switch_num> r0 poe verbose

Cisco IOS XE versão 16.11.x e posterior

set platform software trace chassis-manager switch <switch_num> r0 re_poe verbose set platform software trace chassis-manager switch <switch_num> r0 redearth verbose

set platform software trace chassis-manager switch 1 r0 re_poe verbose set platform software trace chassis-manager switch 1 r0 redearth verbose interface gi1/0/4
sh
no shut <++ wait 2-4 sec before issuing no shut
5.3 Aguarde de 20 a 30 segundos</pre>

5.4 Colete os rastreamentos

O comando "request platform software trace archive" cria um arquivo binário na memória flash do switch principal, que deve ser decodificado pelo TAC

C9K#request platform software trace archive

C9K#dir flash: | in tar 434284 -rw- 7466248 June 07 2020 13:45:54 +01:00 DUT_1_RP_0_trace_archive-20191125-134539.tar.gz <++ upload this to TAC case

5.5 Redefina o nível de rastreamento para informações

Antes do Cisco IOS XE versão 16.11.x

set platform software trace platform-mgr switch <switch_num> r0 redearth info set platform software trace platform-mgr switch <switch_num> r0 poe info

Cisco IOS XE versão 16.11.x e posterior

set platform software trace chassis-manager switch <switch_num> r0 re_poe info set platform software trace chassis-manager switch <switch_num> r0 redearth info

Coleta de dados específicos do Catalyst 9400

1. Coletar "PoE show tech-support"

C9400#show tech-support poe | redirect bootflash:showtechpoe9400.txt

2. Comandos show úteis (também presentes em 'show tech poe') que podem ser coletados e examinados individualmente.

```
show clock
show version
show running-config
show env all
show power inline
show power inline police
show interface status
show platform software ilpower details
show controllers ethernet-controller phy detail
show power inline upoe-plus (applicable to modules supporting UPoE+ like C9400-LC-48H)
**snip**
```

3. Coletar informações específicas da plataforma

show platform software iomd redundancy show platform show tech-support platform | redirect bootflash:showtechplatform9400.txt

4. Coletar dumps do Port Register

test platform hard poe get <line card slot #> global test platform hard poe get <line card#> port <port# in question for PoE>

test platform hard poe get 3 global <++ line card slot number 3, use respective line card number test platform hard poe get 3 port 1 <++ line card slot number 3, port 1, use respective line card/port number

C9400#test platform hard poe get 2 global

5. Recupere o mapeamento IFM para portas. Isso ajuda o TAC a interpretar outras saídas coletadas.

show platform software fed active ifm mappings

C9400#show platform software fed active ifm mappings

Interface	IF_ID	Inst	Asic	Core	Port	SubPort	Mac	Cntx	LPN	GPN	Туре	Active
GigabitEthernet1/0/1	0x8	0	0	0	0	0	4	4	1	101	NIF	Y
GigabitEthernet1/0/2	0x9	0	0	0	1	1	4	4	2	102	NIF	Y
GigabitEthernet1/0/3	0xa	0	0	0	2	2	4	4	3	103	NIF	Y
snip												

6. Coletar rastreamentos IOMD

6.1 Defina o nível de rastreamento de IOMD como detalhado. Use o respectivo número de módulo em questão

set platform software trace iomd <module_number>/0 poe verbose

set platform software trace iomd 3/0 poe verbose <++ Here 3 is line card slot#, use respective slot number as applicable

6.2 Execute shut/no shut na porta em questão.

conf t
interface gi3/0/1
shut

! wait 2-4 sec before issuing no shut no shut

6.3 Aguarde de 40 a 60 segundos

6.4 Coletar vestígios

O comando "request platform software trace archive" cria um arquivo binário na memória flash do switch principal, que deve ser decodificado pelo TAC

C9400#dir bootflash: | in tar 194692 -rw- 50261871 Jun 9 2020 02:53:36 +00:00 test94_RP_0_trace_archive-20200609-025326.tar.gz <++ upload this file to TAC case

6.5 Redefina o nível de rastreamento para informações

set platform software trace iomd <module number>/0 poe info

set platform software trace iomd 3/0 poe info <++ Here 3 is line card slot#, use respective slot number as applicable

Último recurso/etapas de recuperação invasiva

Se o PoE não se recuperar através de nenhuma das etapas mencionadas e parecer ser devido a uma falha de software, outras etapas podem ser tentadas para tentar uma recuperação. Observe que essas etapas são invasivas e podem causar um tempo de inatividade. Elas também podem apagar os dados que normalmente são necessários para determinar a causa do problema. Se a causa raiz for importante, entre em contato com o TAC e colete as informações necessárias antes dessas etapas.

1. Consulte <u>Cisco IOS XE Releases Recomendadas para Catalyst 9000 Switches</u> e atualize para a release recomendada. As versões recomendadas contêm correções e otimizações que possivelmente resolvem um problema conhecido e resolvido no passado.

2. Se a energia da pilha estiver em uso, remova temporariamente os cabos de energia da pilha antes de executar qualquer uma dessas etapas.

3. Tente recarregar o membro do switch/placa de linha em questão

4. Em um sistema no sentido de pilha (C9200, C9300), execute o ciclo de força do switch membro/ativo em questão. Essa etapa também é necessária se você executar uma redefinição de MCU.

5. Para reinicializar por hardware, desconecte todos os cabos de alimentação de entrada da pilha e deixe que ela seja desligada. Aguarde 10 segundos e conecte os cabos de energia novamente. Para o Catalyst 9400, tente reinstalar a placa de linha. Desencaixe fisicamente a placa de linha, aguarde alguns segundos e reencaixe a placa.

6. Se for uma configuração de alta disponibilidade (HA) e o problema ocorrer após vários membros de uma pilha ou várias placas de linha de um chassi C9400, tente o failover de HA/SSO

(redundancy force-switchover)

7. Se o problema persistir e o membro do switch em questão fizer parte de uma pilha, tente estas etapas:

A. Tire o switch membro da pilha e inicialize-o no modo autônomo. Veja se isso ajuda a recuperar o PoE nesse switch membro.

B. Caso contrário, desligue o membro (autônomo/fora da pilha), aguarde de 3 a 5 minutos antes que a energia seja fornecida novamente.

8. Para C9400, você pode mover a placa de linha em questão para um slot ou chassi diferente, se possível.

Informações Relacionadas

Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems

Data sheet dos switches Cisco Catalyst 9200 Series

Data sheet dos switches Cisco Catalyst 9300 Series

Data sheet dos switches Cisco Catalyst 9400 Series

Data sheet das placas de linha dos switches Cisco Catalyst 9400 Series

Versões recomendadas do Cisco IOS XE para switches Catalyst 9000

Anúncio de fim das vendas e de fim da vida útil do Cisco IOS XE 16.6.x

Anúncio de fim das vendas e de fim da vida útil do Cisco IOS XE 16.9.x

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.